

Betriebsanleitung

**P1PC311**

**Laserdistanzsensor Triangulation**



DE



# Inhaltsverzeichnis

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Allgemeines .....</b>                       | <b>4</b>  |
| 1.1 Informationen zu dieser Anleitung .....      | 4         |
| 1.2 Symbolerklärungen .....                      | 4         |
| 1.3 Haftungsbeschränkung.....                    | 5         |
| 1.4 Urheberschutz .....                          | 5         |
| <b>2 Zu Ihrer Sicherheit.....</b>                | <b>6</b>  |
| 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung .....           | 6         |
| 2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung .....     | 6         |
| 2.3 Qualifikation des Personals .....            | 6         |
| 2.4 Modifikation von Produkten .....             | 7         |
| 2.5 Allgemeine Sicherheitshinweise.....          | 7         |
| 2.6 Laser-Warnhinweise .....                     | 7         |
| 2.7 Zulassungen und Schutzklassen .....          | 7         |
| <b>3 Technische Daten .....</b>                  | <b>8</b>  |
| 3.1 Allgemeine Daten .....                       | 8         |
| 3.1.1 Lichtfleckdurchmesser .....                | 9         |
| 3.2 Warmlaufphase .....                          | 9         |
| 3.3 Gehäuseabmessungen.....                      | 10        |
| 3.4 Bedienfeld .....                             | 10        |
| 3.5 Ergänzende Produkte .....                    | 10        |
| 3.6 Lieferumfang .....                           | 11        |
| <b>4 Transport und Lagerung .....</b>            | <b>12</b> |
| 4.1 Transport .....                              | 12        |
| 4.2 Lagerung .....                               | 12        |
| <b>5 Montage und elektrischer Anschluss.....</b> | <b>13</b> |
| 5.1 Montage.....                                 | 13        |
| 5.2 Justage .....                                | 13        |
| 5.3 Elektrischer Anschluss.....                  | 15        |
| 5.4 Diagnose .....                               | 16        |
| 5.5 Fehlerbehebung .....                         | 17        |
| <b>6 Display .....</b>                           | <b>18</b> |
| <b>7 Einstellungen .....</b>                     | <b>19</b> |
| 7.1 Einstellung per Tastendruck / Teach-in.....  | 19        |
| <b>8 Funktionsbeschreibung .....</b>             | <b>21</b> |
| 8.1 Sensor-Funktionen .....                      | 21        |
| 8.2 Display-Funktionen .....                     | 23        |
| 8.3 Zähler .....                                 | 23        |
| 8.4 Eingang-Ausgang-Funktionen (I/O).....        | 23        |
| 8.4.1 Pin-Funktion.....                          | 23        |
| 8.5 Ausgangsfunktionen.....                      | 24        |
| 8.6 Eingangsfunktionen .....                     | 26        |
| 8.7 Schaltpunkt-Funktionen (SSC1/SSC2) .....     | 26        |
| 8.8 Condition-Monitoring-Funktionen .....        | 30        |
| 8.8.1 Statusmeldungsfunktion.....                | 30        |

|           |                                             |           |
|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| 8.8.2     | Warning-/Error-Output-Funktion.....         | 30        |
| 8.8.3     | Simulationsfunktionen .....                 | 31        |
| <b>9</b>  | <b>NFC .....</b>                            | <b>32</b> |
| <b>10</b> | <b>IO-Link .....</b>                        | <b>33</b> |
| 10.1      | Parameter.....                              | 33        |
| 10.2      | Condition Monitoring/Prozessdaten.....      | 33        |
| 10.2.1    | Prozessdaten In.....                        | 33        |
| 10.2.2    | Prozessdaten Out.....                       | 34        |
| 10.2.3    | Events.....                                 | 35        |
| <b>11</b> | <b>Konfigurationssoftware wTeach2 .....</b> | <b>36</b> |
| <b>12</b> | <b>Wartungshinweise .....</b>               | <b>37</b> |
| <b>13</b> | <b>Umweltgerechte Entsorgung.....</b>       | <b>38</b> |
| <b>14</b> | <b>Konformitätserklärungen.....</b>         | <b>39</b> |

# 1 Allgemeines

## 1.1 Informationen zu dieser Anleitung

- Sie ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Produkt.
- Diese Anleitung ist Teil des Produkts und muss während der gesamten Lebensdauer aufbewahrt werden.
- Außerdem müssen die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und die nationalen Arbeitsschutzbestimmungen beachtet werden.
- Das Produkt unterliegt der technischen Weiterentwicklung, sodass Hinweise und Informationen in dieser Betriebsanleitung ebenfalls Änderungen unterliegen können. Die aktuelle Version finden Sie unter [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com) im Download-Bereich des Produktes.



### INFORMATION

Die Betriebsanleitung muss vor Gebrauch sorgfältig gelesen und für späteres Nachschlagen aufbewahrt werden.

## 1.2 Symbolerklärungen

- Sicherheits- und Warnhinweise werden durch Symbole und Signalworte hervorgehoben.
- Nur bei Einhaltung dieser Sicherheits- und Warnhinweise ist eine sichere Nutzung des Produkts möglich.

Die Sicherheits- und Warnhinweise sind nach folgendem Prinzip aufgebaut:

### SIGNALWORT

#### Art und Quelle der Gefahr!

Mögliche Folgen bei Missachtung der Gefahr.

→ Maßnahme zur Abwendung der Gefahr.

Im Folgenden werden die Bedeutung der Signalworte sowie deren Ausmaß der Gefährdung dargestellt:



### ! GEFAHR

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



### ! WARNUNG

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



### ! VORSICHT

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



## HINWEIS

Das Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.



## INFORMATION

Eine Information hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

### 1.3 Haftungsbeschränkung

- Das Produkt wurde unter Berücksichtigung des Stands der Technik sowie der geltenden Normen und Richtlinien entwickelt. Technische Änderungen sind vorbehalten.
- Eine gültige Konformitätserklärung finden Sie unter [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com) im Download-Bereich des Produkts.
- Eine Haftung seitens der wenglor sensoric elektronische Geräte GmbH (nachfolgend „wenglor“) ist ausgeschlossen bei:
  - Nichtbeachtung der Anleitung.
  - Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts.
  - Einsatz von nicht ausgebildetem Personal.
  - Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.
  - Nicht genehmigter Modifikation von Produkten.
- Diese Betriebsanleitung enthält keine Zusicherungen von wenglor im Hinblick auf beschriebene Vorgänge oder bestimmte Produkteigenschaften.
- wenglor übernimmt keine Haftung hinsichtlich der in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Druckfehler oder anderer Ungenauigkeiten, es sei denn, dass wenglor die Fehler nachweislich zum Zeitpunkt der Erstellung der Betriebsanleitung bekannt waren.

### 1.4 Urheberrecht

- Der Inhalt dieser Anleitung ist urheberrechtlich geschützt.
- Alle Rechte stehen ausschließlich wenglor zu.
- Ohne die schriftliche Zustimmung von wenglor ist die gewerbliche Vervielfältigung oder sonstige gewerbliche Verwendung der bereitgestellten Inhalte und Informationen, insbesondere von Grafiken oder Bildern, nicht gestattet.

## 2 Zu Ihrer Sicherheit

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

#### Laserdistanzsensoren Triangulation

Laserdistanzsensoren Triangulation arbeiten nach dem Prinzip der Winkelmessung, wodurch Farbe, Form und Objektoberfläche die Messung nicht beeinflussen. Je nach Einstellung können sie mit sehr hoher Geschwindigkeit oder Auflösung betrieben werden. Innerhalb des Arbeitsbereichs kann der Messbereich individuell ausgewählt werden.

#### Dieses Produkt kann in folgenden Branchen verwendet werden:

- Sondermaschinenbau
- Schwermaschinenbau
- Logistik
- Automobilindustrie
- Nahrungsmittelindustrie
- Verpackungsindustrie
- Pharmaindustrie
- Kunststoffindustrie
- Holzindustrie
- Konsumgüterindustrie
- Papierindustrie
- Elektronikindustrie
- Glasindustrie
- Stahlindustrie
- Luftfahrtindustrie
- Chemieindustrie
- Alternative Energien
- Rohstoffgewinnung

### 2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- Keine Sicherheitsbauteile gemäß der Richtlinie 2006/42 EG (Maschinenrichtlinie).
- Das Produkt ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
- Das Produkt darf ausschließlich mit Zubehör von wenglor oder mit von wenglor freigegebenem Zubehör verwendet oder mit zugelassenen Produkten kombiniert werden. Eine Liste des freigegebenen Zubehörs und Kombinationsprodukten ist abrufbar unter [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com) auf der Produktdetailseite.



#### **GEFAHR**

#### **Gefahr von Personen- oder Sachschäden bei nicht bestimmungsgemäßer Nutzung!**

Die bestimmungswidrige Verwendung kann zu gefährlichen Situationen führen.

→ Die Angaben zur bestimmungsgemäßen Verwendung beachten.

### 2.3 Qualifikation des Personals

- Eine geeignete technische Ausbildung wird vorausgesetzt.
- Eine elektrotechnische Unterweisung im Unternehmen ist nötig.
- Das mit dem Betrieb befasste Fachpersonal benötigt (dauerhaften) Zugriff auf die Betriebsanleitung.



## **GEFAHR**

### **Gefahr von Personen- oder Sachschäden bei nicht sachgemäßer Inbetriebnahme und Wartung!**

Schäden an Personen und Ausrüstung sind möglich.

→ Zureichende Unterweisung und Qualifikation des Personals

## 2.4 Modifikation von Produkten



## **GEFAHR**

### **Gefahr von Personen- oder Sachschäden durch Modifikation des Produktes!**

Schäden an Personen und Ausrüstung möglich. Die Missachtung kann zum Verlust der CE- und/oder UKCA-Kennzeichnung und der Gewährleistung führen.

→ Die Modifikation des Produktes ist nicht erlaubt

## 2.5 Allgemeine Sicherheitshinweise



## **INFORMATION**

Diese Anleitung ist Teil des Produkts und während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufzubewahren.

Im Falle von Änderungen finden Sie die jeweils aktuelle Version der Betriebsanleitung unter [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com) im Download-Bereich des Produktes.

Die Betriebsanleitung vor Gebrauch des Produkts sorgfältig durchlesen.

Den Sensor vor Verunreinigungen und mechanischen Einwirkungen schützen.




## 2.6 Laser-Warnhinweise



### **Laserklasse 1 (EN 60825-1)**

Normen und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.

## 2.7 Zulassungen und Schutzklassen

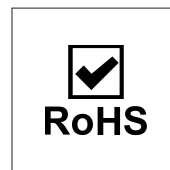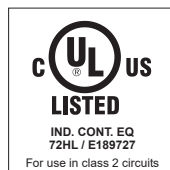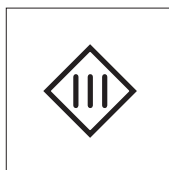

## 3 Technische Daten

### 3.1 Allgemeine Daten

|                                    | P1PC311              |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Optische Daten</b>              |                      |
| Arbeitsbereich                     | 60...660 mm          |
| Reproduzierbarkeit maximal         | 1000 µm              |
| Reproduzierbarkeit 1 Sigma         | 100 µm               |
| Linearitätsabweichung              | 2400 µm              |
| Schalthysterese                    | < 1 %                |
| Lichtart                           | Laser (rot)          |
| Wellenlänge                        | 655 nm               |
| Lebensdauer (Tu = +25 °C)          | 100000 h             |
| Laserklasse (EN 60825-1)           | 1                    |
| Max. zul. Fremdlicht               | 10000 Lux            |
| <b>Elektrische Daten</b>           |                      |
| Versorgungsspannung                | 18...30 V DC         |
| Stromaufnahme (Ub = 24 V)          | < 35 mA              |
| Schaltfrequenz                     | 650 Hz               |
| Messrate                           | 2500 /s              |
| Ansprechzeit                       | < 0,77 ms            |
| Temperaturdrift                    | < 150 µm/K           |
| Temperaturbereich                  | -25...50 °C          |
| Anzahl Schaltausgänge              | 1                    |
| Spannungsabfall Schaltausgang      | < 1,5 V              |
| Schaltstrom Schaltausgang          | 100 mA               |
| Analogausgang                      | 4...20 mA            |
| Kurzschlussfest                    | ja                   |
| Verpolungssicher                   | ja                   |
| Überlastsicher                     | ja                   |
| Schnittstelle                      | IO-Link V1.1         |
| IO-Link Übertragungsrate           | COM3                 |
| Schutzklasse                       | III                  |
| FDA Accession Number               | 2512215-000          |
| <b>Mechanische Daten</b>           |                      |
| Einstellart                        | Teach-in<br>NFC      |
| Gehäusematerial                    | Kunststoff, ABS      |
| Optikabdeckung                     | Kunststoff, PMMA     |
| Schutzart                          | IP67<br>IP68         |
| Anschlussart                       | M12 × 1; 5-polig     |
| <b>Sicherheitstechnische Daten</b> |                      |
| MTTFd (EN ISO 13849-1)             | 569,23 a             |
| <b>Ausgangsfunktionen</b>          |                      |
| Ausgang                            | Analogausgang<br>PNP |
| Schaltung                          | Schließer            |
| <b>Einstellbare Parameter</b>      |                      |

|                   | P1PC311                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgang           | Fehlerausgang<br>Gegentakt<br>NPN<br>PNP                                                                             |
| Schaltung         | Öffner<br>Öffner/Schließer<br>Schließer                                                                              |
| Weitere Parameter | Belichtungszeit<br>Laserlicht<br>Schalthysterese<br>Teach-in-Modus<br>Abfallzeitverzögerung<br>Anzugszeitverzögerung |

### 3.1.1 Lichtfleckdurchmesser

|                 |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Arbeitsabstand  | 60 mm        | 360 mm       | 660 mm       |
| Lichtfleckgröße | 0,5 x 1,2 mm | 1,0 x 3,0 mm | 2,0 x 5,5 mm |

## 3.2 Warmlaufphase

Die Warmlaufphase dauert typischerweise 10 Minuten.


Nach dieser Zeit liefert der Sensor die spezifizierten Werte der Linearitätsabweichung.



### HINWEIS

Angaben bezogen auf den Messwert ohne Last. Bei sämtlichen Varianten kann die Angabe aufgrund der Last am Ausgang abweichen.

### 3.3 Gehäuseabmessungen

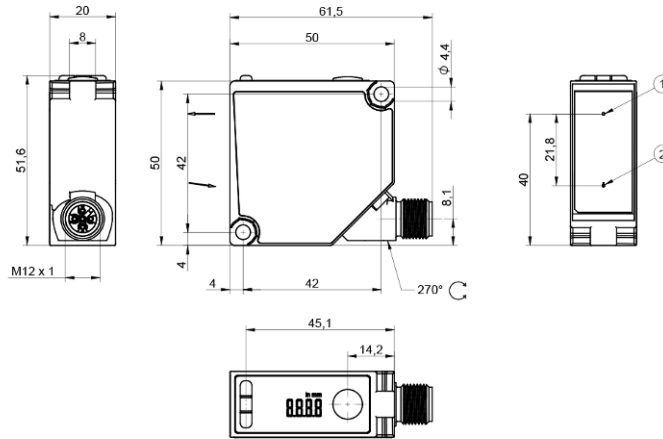

① Sendediode


② Empfangsdiode

Schraube M4 = 1 Nm

Maßangaben in mm (1 mm = 0,03937 Inch)

### 3.4 Bedienfeld

 **X12**



5a = Schaltzustandanzeige O1

68 = Power LED

7c = Anzeige Analogausgang AO

60 = Anzeige

06 = Teach-in-Taste

### 3.5 Ergänzende Produkte

wenglor bietet Ihnen die passende Anschluss- und Befestigungstechnik sowie weiteres Zubehör für Ihr Produkt. Dieses finden Sie unter [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com) auf der Produktdetailseite im unteren Bereich.

## 3.6 **Lieferumfang**

- Sensor
- Sicherheitshinweis
- Distanzhülsen Z1PE002

## 4 Transport und Lagerung

### 4.1 Transport

Bei Erhalt der Lieferung ist die Ware auf Transportschäden zu prüfen. Bei Beschädigungen das Paket unter Vorbehalt entgegennehmen und den Hersteller über Schäden informieren. Anschließend das Gerät mit einem Hinweis auf Transportschäden zurückschicken.

### 4.2 Lagerung

Folgende Punkte sind bei der Lagerung zu berücksichtigen:

- Das Produkt nicht im Freien lagern.
- Das Produkt trocken und staubfrei lagern.
- Das Produkt vor mechanischen Erschütterungen schützen.
- Das Produkt vor Sonneneinstrahlung schützen.



#### HINWEIS

##### **Gefahr von Sachschäden bei nicht sachgemäßer Lagerung!**

Schäden am Produkt möglich.


→ Lagervorschriften sind zu beachten.

---

## 5 Montage und elektrischer Anschluss

### 5.1 Montage

- Das Produkt bei der Montage vor Verunreinigung schützen.
- Entsprechende elektrische sowie mechanische Vorschriften, Normen und Sicherheitsregeln sind zu beachten.
- Das Produkt vor mechanischen Einwirkungen schützen.
- Auf mechanisch feste Montage des Sensors achten.
- Drehmomente müssen beachtet werden (siehe Kapitel Technische Daten [► 8]).
- Die mitgelieferten Abstandshülsen in die dafür vorgesehenen Taschen auf der Montagefläche zugewandten Seite einlegen.
- Den Sensor über die Befestigungsbohrung mit M4 Schrauben montieren.
- Das max. Anzugsdrehmoment von 0,5 Nm nicht überschreiten

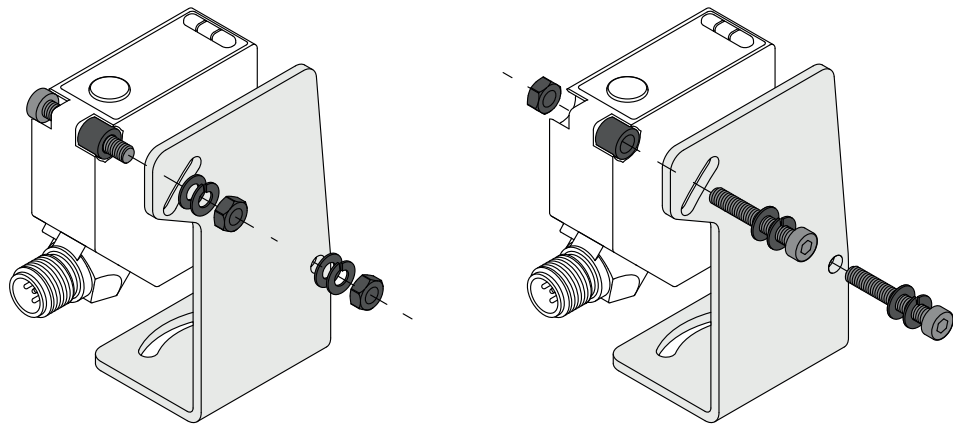

#### HINWEIS

##### **Gefahr von Sachschäden bei nicht sachgemäßer Montage!**

Schäden am Produkt möglich!

→ Montagevorschriften beachten.



#### VORSICHT

##### **Gefahr von Personen- und Sachschäden bei der Montage!**


Schäden an Personen und Produkten möglich.

→ Auf sichere Montageumgebung achten.

### 5.2 Justage

Folgende Hinweise sind bei der Sensorjustage zu beachten, um eine möglichst stabile Objekterkennung/ Objektvermessung zu gewährleisten:


## Stufen/Kanten/Vertiefungen

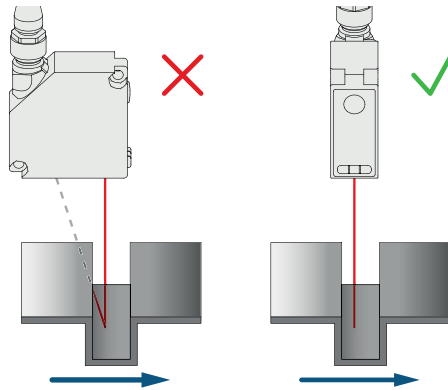

Wird unmittelbar neben Stufen/Kanten/Vertiefungen gemessen, ist darauf zu achten, dass der Empfangsstrahl nicht durch die Stufe/Kante abgedeckt wird. Dasselbe gilt, wenn die Tiefe von Spalten und Löchern gemessen wird.


Bei Bohrungen, Sacklöchern und Kanten in der Oberfläche von bewegten Teilen ist der Sensor so anzuordnen, dass die Kante nicht den Laserpunkt verdeckt.

## Runde, glänzende Oberflächen

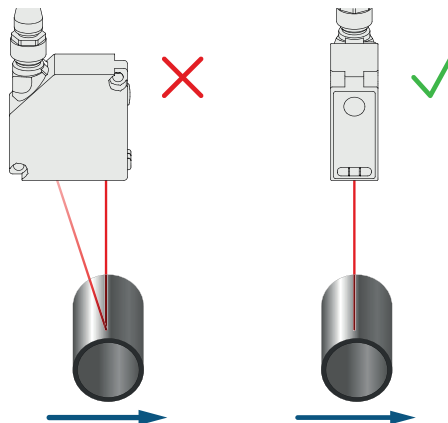


Bei runden, glänzenden Oberflächen sollte der Sensor in einer Achse mit dem runden Objekt ausgerichtet werden um Reflexionen zu vermeiden.

### Messobjekte mit gleichmäßig ausgerichteten Farbkanten

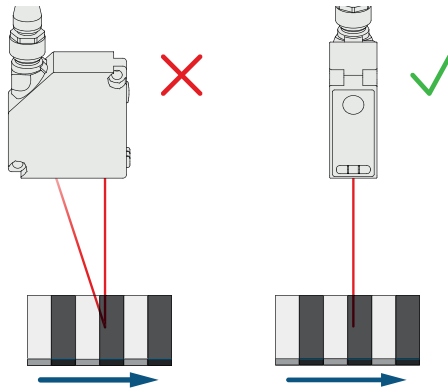

In der richtigen Orientierung ist der Einfluss auf die Messgenauigkeit gering. In der falschen Orientierung sind die Abweichungen abhängig vom Unterschied der Reflektivität der verschiedenen Farben.

### Bewegte Messobjekte

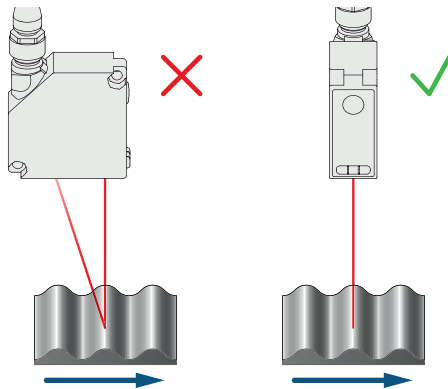

Wird auf ein bewegtes Objekt gemessen, ist darauf zu achten, dass sich das Objekt quer zum Sensor bewegt, um Abschattungen und direkte Reflexe zum Empfänger zu vermeiden.

## 5.3 Elektrischer Anschluss

- Den Sensor gemäß Anschlussbild verdrahten.
- Versorgungsspannung einschalten (siehe Kapitel Technische Daten [► 8])
- Die blaue Versorgungsspannungsanzeige leuchtet auf.
- Den Sensor so justieren, dass der Lichtfleck auf das zu erkennende/messende Objekt trifft.




### **GEFAHR**


#### **Gefahr von Personen- oder Sachschäden durch elektrischen Strom.**

Durch spannungsführende Teile sind Schäden an Personen und Ausrüstung möglich.

→ Anschluss des elektrischen Gerätes darf nur durch entsprechendes Fachpersonal vorgenommen werden.

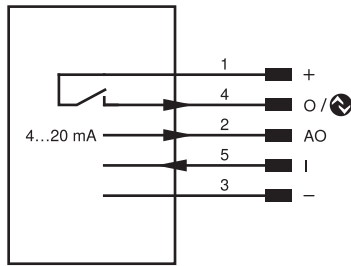

| Pin | Pin-Funktion            | Polarität | Schaltung  | Signalart |
|-----|-------------------------|-----------|------------|-----------|
| 1   | Versorgungsspannung +   |           |            |           |
| 2   | Analogausgang           |           |            | 4...20 mA |
| 3   | Versorgungsspannung 0 V |           |            |           |
| 4   | Schaltausgang           | PNP       | Schließer  |           |
| 5   | Eingang                 |           | High Aktiv |           |

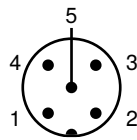

|   |       |   |         |
|---|-------|---|---------|
| 1 | braun | 2 | weiß    |
| 3 | blau  | 4 | schwarz |
| 5 | grau  |   |         |

## 5.4 Diagnose

| Anzeige                         | Zustand | Bedeutung                                                                                             |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power LED<br>P                  |         | Sensor betriebsbereit                                                                                 |
|                                 |         | Keine Spannungsversorgung vorhanden                                                                   |
|                                 |         | <b>Warnung</b><br>Die LED's zur Schaltzustandsanzeige O1, O2 und Analoganzeige AO bleiben in Funktion |
|                                 |         | <b>Fehler</b><br>Die LED's zur Schaltzustandsanzeige O1, O2 und Analoganzeige AO sind außer Funktion  |
|                                 |         | <b>Lokalisierung</b><br>Lokalisierungsfunktion aktiv                                                  |
| Schaltzustandsanzeige<br>O1, O2 |         | Schaltausgänge aktiv                                                                                  |
|                                 |         | Schaltausgänge nicht aktiv                                                                            |
| Analoganzeige AO                |         | Objekt innerhalb des eingestellten Messbereichs                                                       |
|                                 |         | Objekt außerhalb des eingestellten Messbereichs                                                       |

- = Leuchtet nicht  
 = Leuchtet dauerhaft  
 = Blinkt

## 5.5 Fehlerbehebung

| Fehler  | Mögliche Ursache      | Behebung                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warnung | Signal Warnung        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstand Sensor – Objekt verringern</li> <li>• Winkel Sensor – Objekt anpassen</li> <li>• Verschmutzungen entfernen</li> </ul>                                               |
|         | Unterspannung         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannungsversorgung auf min. 18 V DC erhöhen</li> </ul>                                                                                                                     |
|         | Fremdlicht            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensorausrichtung zu störender Lichtquelle anpassen</li> </ul>                                                                                                              |
|         | Temperatur zu hoch    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Befestigungswinkel als Kühlblech montieren</li> <li>• Last an den Ausgängen reduzieren</li> </ul>                                                                           |
|         | Temperatur zu niedrig | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umgebungstemperatur erhöhen</li> </ul>                                                                                                                                      |
| Fehler  | Kurzschluss           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verdrahtung prüfen und Kurzschluss beseitigen</li> </ul>                                                                                                                    |
|         | Temperaturfehler      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor von der Versorgungsspannung trennen und abkühlen lassen</li> <li>• Befestigungswinkel als Kühlblech montieren</li> <li>• Last an den Ausgängen reduzieren</li> </ul> |
|         | Gerätefehler          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor von der Versorgungsspannung trennen und neu starten</li> <li>• Sensor austauschen</li> </ul>                                                                         |



### INFORMATION

#### Verhalten im Fehlerfall:

1. Maschine außer Betrieb setzen.
2. Fehlerursache anhand der Diagnoseinformationen analysieren und beheben.
3. Ist der Fehler nicht zu beheben, kontaktieren Sie den wenglor-Support.
4. Kein Betrieb bei unklarem Fehlverhalten.
5. Die Maschine ist außer Betrieb zu setzen, wenn der Fehler nicht eindeutig zuzuordnen ist oder sicher behoben werden kann.



### GEFAHR

#### Gefahr von Personen- oder Sachschäden bei Nichtbeachtung!

Sicherheitsfunktion des Systems wird aufgehoben. Schäden an Personal und Ausrüstung.

→ Verhalten im Fehlerfall wie angegeben.

## 6 Display

In diesem Kapitel wird das Display beschrieben, sowie die darauf dargestellten Informationen erläutert.



In der Default Einstellung wird im Anzeigemodus der aktuell gemessene Abstand in mm dargestellt. Per Parameter kann der Sensor auch so konfiguriert werden, dass der Abstand in Inch dargestellt wird. Die jeweils gültige Maßeinheit wird ebenfalls im Display dargestellt.

Falls der Sensor keinen gültigen Messwert ermitteln kann, werden folgende Ersatzwerte als Statusmeldung im Display dargestellt:

| Display | Beschreibung   |
|---------|----------------|
| ...     | Kein Signal    |
| NEAR    | Objekt zu nah  |
| FAR     | Objekt zu weit |

Eine genaue Erläuterung der Statusmeldungen ist im Kapitel Warning-/Error-Output-Funktion ► 30] zu finden.

## 7 Einstellungen

Der Sensor kann über Teach-in, IO-Link, wTeach2 und weCon eingestellt werden. Nachfolgend wird jeweils auf die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten eingegangen.

### 7.1 Einstellung per Tastendruck / Teach-in

In diesem Kapitel werden die Einstellungen beschrieben, die direkt am Sensor über die Taste vorgenommen werden können.

#### Schaltausgang

##### Teach-in

Es stehen verschiedene Teach-in Modi zur Verfügung. Diese können über IO-Link (siehe Kapitel [Parameter](#) [► 33]) eingestellt werden. In der Voreinstellung wird der Vordergrund-Teach-in verwendet.



##### Teach-in für O1

1. Sensor so justieren, dass der Lichtfleck auf das einzulernende Objekt trifft.
2. Die Teach-in-Taste bzw. Enter-Taste 2 Sekunden gedrückt halten, bis LED O1 zu blinken beginnt.
3. Die Teach-in-Taste bzw. Enter-Taste loslassen.
4. Der Abstand wird eingelernt und die LED O1 blinkt zur Bestätigung des erfolgreichen Einlernens zweimal kurz auf.



#### INFORMATION


Wird ohne Objekt geteacht bzw. ist ein Objekt zu weit vom Sensor entfernt, wird der Schaltabstand auf das Ende des Einstellbereichs gesetzt. Die Power LED leuchtet gelb, und die Schaltzustands LED's des betreffenden Schaltausgangs zweimal auf. Gleiches gilt für ein zu nah befindliches Objekt; hier wird der Schaltabstand auf den Anfang des Einstellbereichs gesetzt. Liegt beim Teach-in ein Fehler vor, sodass dieser nicht ausgeführt werden kann, wird dies durch eine rot leuchtende LED angezeigt.

#### Schaltpunkt nachjustieren

Der Schaltpunkt eines digitalen Schaltausgangs kann per Taste nachjustiert werden. Dazu stehen 2 Möglichkeiten zur Verfügung

##### Während des Teach-ins:

1. Teach-in durchführen.
2. Nach erfolgreichem Teach-in blinkt die entsprechende LED zweimal kurz auf. Der eingelernte Schaltpunkt wird für 5 Sekunden blinkend im Display angezeigt. Während dieser Zeit kann der Schaltpunkt nachjustiert werden.
3. Durch kurzzeitiges Drücken der Teach-in-Taste wird der Schalpunkt um einen Schritt erhöht. Nach 5 Schritten springt der Sensor auf einen Wert 5 Schritte unterhalb des eingelernten Schaltpunkts. Durch weitere kurzzeitige Tastendrücke wird der Schaltpunkt wieder erhöht. Ein Schritt entspricht dabei 1 mm.
4. Die Teach-in-Taste für 2 Sekunden gedrückt halten bis das Display von einer blinkenden Anzeige in eine dauerhafte Anzeige wechselt. Der nachjustierte Schaltpunkt wird übernommen. Wird die Teach-in-Taste nicht erneut gedrückt, wird nach 5 Sekunden der ursprünglich eingelernte Schaltpunkt übernommen.
5. Der Schaltpunkt wurde gespeichert und die LED blinkt zur Bestätigung zweimal kurz auf.

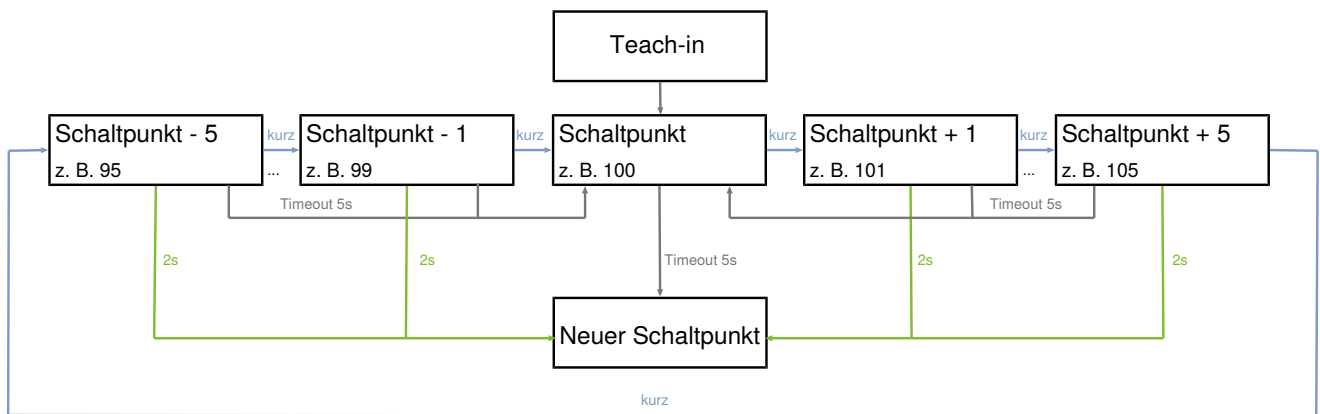


### Im laufenden Betrieb

1. Teach-in-Taste 5 Sekunden gedrückt halten, bis der Schaltpunkt blinkend im Display angezeigt wird.
2. Teach-in-Taste loslassen.
3. Nun kann der Schaltpunkt wie in der oben dargestellten Abbildung beschrieben nachjustiert werden.

## Analogausgang

### Funktion Analogausgang

Der Sensor gibt seinen Messwert als linear proportionalen Strom- oder Spannungswert aus. Innerhalb des gesamten Messbereichs kann die Kennlinie über IO-Link, wTeach2 sowie NFC eingestellt werden.

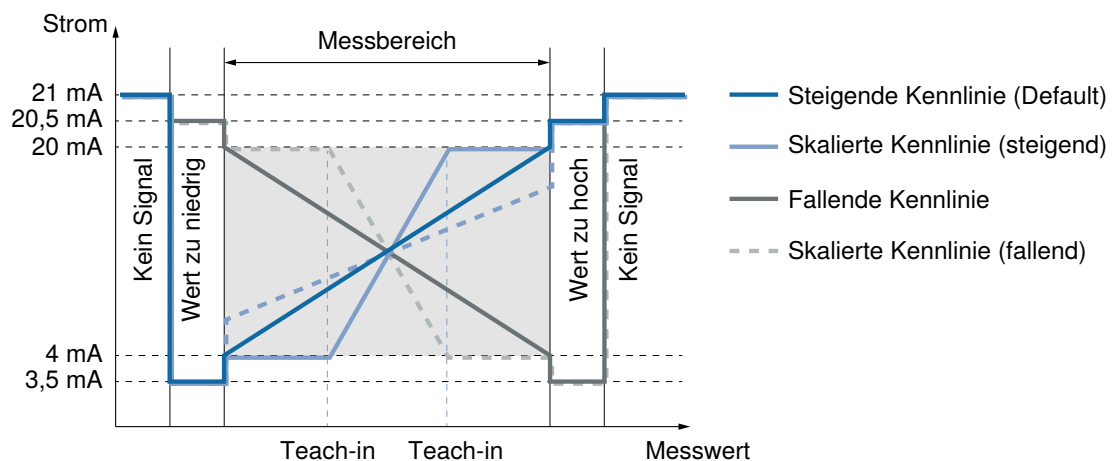

### Ersatzwerte

Der Sensor ist in der Lage über Ersatzwerte eine genauere Diagnose zu ermöglichen, ob das Analogsignal einem gültigen Messwert innerhalb des Messbereichs entspricht.

Kein Signal: 21 mA

#### Steigende Kennlinie

Objekt außerhalb des Messbereichs nah: 3,5 mA

Objekt außerhalb des Messbereichs fern: 20,5 mA

#### Fallende Kennlinie

Objekt außerhalb des Messbereichs nah: 20,5 mA

Objekt außerhalb des Messbereichs fern: 3,5 mA

Die Funktion der Ersatzwerte kann über das Menü, NFC oder IO-Link deaktiviert werden.

## 8 Funktionsbeschreibung

Die im folgenden Kapitel beschriebenen Funktionen können über wTeach oder IODD per IO-Link eingestellt werden und zusätzlich über die weCon App per NCF und Basisfunktionen über das Display Menü.

### 8.1 Sensor-Funktionen

| Funktion                 | Mögliche Einstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Voreinstellung  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Belichtungsmodus         | <p>Bei schwarzen oder glänzenden Objekten kann es sinnvoll sein, die Belichtungszeit zu verlängern. Eine Reduktion der Belichtungszeit kann sinnvoll sein, wenn der Sensor auf sehr helle Objekte ausgerichtet wird. Je länger die Belichtungszeit desto geringer ist die Geschwindigkeit des Sensors.</p> <p><b>Auto</b></p> <p>Mit der Adaptive Autoexposure Funktion stellt der Sensor seine Belichtungszeit bzw. Lichtpulsdauer bis zu einem Maximalwert automatisch auf das zu erkennende Objekt ein.</p> <p><b>Fix</b></p> <p>Die Belichtungszeit wird über den Parameter Belichtungszeit fix eingestellt und wird vom Sensor nicht automatisch angepasst</p> | Auto            |
| Fixe Belichtungszeit     | <p>Manuelle Einstellung einer fixen Belichtungszeit</p> <p><b>1...1600 µs</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 µs          |
| Maximale Belichtungszeit | <p>Maximale Belichtungszeit im Modus Auto.</p> <p><b>1...1600 µs</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 µs          |
| Messwertfilter           | <p>Ein größerer Filter verbessert die Reproduzierbarkeit des Sensors und glättet den Signalverlauf. Je größer der Filter gewählt wird, desto langsamer wird die Ansprechzeit des Sensors bei einer Änderung der Messwerte.</p> <p><b>0 = Aus</b></p> <p><b>1...9</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               |
| Offset                   | <p>Die Funktion Offset dient dazu, den aktuellen Messwert um einen bestimmten Wert zu ändern. Hierbei werden auch die Schaltschwellen und der Analoge Messbereich mit angepasst. Der Offset-Wert wird der aktuellen Distanz aufaddiert.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 µm            |
| Offset-Vorgabe           | <p>Wert auf den der aktuelle Messwert durch einen entsprechenden Offset gestellt werden soll. Der Offset errechnet sich dabei automatisch.</p> <p>60.000...660.000 µm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 µm            |
| Offset-Vorgabe anwenden  | <p>Der aktuelle Messwert wird auf den Offset Vorgabe Wert geändert</p> <p>1= anwenden</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0               |
| Distanzbereich           | <p>Es kann ein Distanzbereich innerhalb des Arbeitsbereichs definiert werden, in dem Signale ausgewertet werden sollen. Signale außerhalb des eingestellten Distanzbereichs werden ignoriert und fließen nicht in die Signalauswertung ein. So können Bereiche, in denen keine nutzbaren Signale zu erwarten sind, komplett ausgeblendet werden.</p> <p>Mit dieser Funktion können störende Signale, die z. B. durch eine Glasscheibe entstehen, ausgeblendet werden.</p> <p><b>Min. Distanz: Arbeitsbereich</b></p> <p><b>Max. Distanz: Arbeitsbereich</b></p> <p><b>Hinweis!</b></p>                                                                              | Einstellbereich |

| Funktion           | Mögliche Einstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Voreinstellung           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objekte außerhalb des eingestellten Distanzbereichs werden mit „kein Signal“ bewertet.</li> <li>Wird ein Distanzbereich eingestellt, so ergibt sich direkt hinter diesem ein Blindbereich, in dem der Sensor keine Objekte erkennen kann. Die Größe des Blindbereichs ist abhängig vom Reflexionsgrad der störenden Objekte im ausgeblendeten Bereich.</li> </ul>                                                                  |                          |
| Sendelicht         | <p>Der Laser des Sensors kann an- bzw. abgeschaltet werden.</p> <p><b>An</b><br/>Laser an</p> <p><b>Aus</b><br/>Laser aus<br/>Der Sensor liefert keinen Messwert mehr.</p> <p><b>Hinweis!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ist ein Eingang als Laser-aus-Eingang eingestellt, kann das Sendelicht ebenfalls über den Eingang an- und ausgeschaltet werden.</li> <li>Ist der Laser aus, entspricht das Sensorverhalten dem Zustand „Kein Signal“.</li> </ul> | An                       |
| Lokalisierung      | <p>Die Versorgungsspannungsanzeige des Sensors kann auf grün blinkend geschaltet werden. Dadurch kann der Sensor in einer Anlage einfach lokalisiert werden.</p> <p><b>An</b><br/>Die LED-Versorgungsspannung blinkt grün.</p> <p><b>Aus</b><br/>LEDs in Normalfunktion.</p>                                                                                                                                                                                              | Aus                      |
| Tasterverriegelung | <p>Die Bedienung über die Taste kann gesperrt werden, um den Sensor vor unbeabsichtigtem Verstellen zu schützen.</p> <p><b>Nicht gesperrt</b><br/>Bedienung über Taste möglich.</p> <p><b>Gesperrt</b><br/>Keine Bedienung über Taste möglich.</p>                                                                                                                                                                                                                        | Nicht gesperrt           |
| Prozessdatenformat | <p>Es kann selektiert werden, welche Inhalte und welches Format für die Übermittlung der Prozessdaten verwendet wird (siehe Kapitel Prozessdaten [► 33])</p> <p><b>Distanz in <math>\mu\text{m}</math></b><br/><b>Distanz in Mil</b><br/><b>Distanz in <math>\mu\text{m}</math> + Intensität</b><br/><b>Distanz in <math>\mu\text{m}</math> + Zähler</b></p>                                                                                                              | Distanz in $\mu\text{m}$ |
| Schutzgehäuse      | <p>Bei der Verwendung des Schutzgehäuses Z1PS006 kommt es durch die Schutzscheibe zu einem zusätzlichen Messwertfehler. Dieser Fehler kann vom Sensor durch diese Funktion kompensiert werden.</p> <p><b>Aus</b><br/>Kompensation für Schutzgehäuse nicht aktiv.</p> <p><b>An</b><br/>Kompensation für Schutzgehäuse aktiv.</p>                                                                                                                                           | Aus                      |

## 8.2 Display-Funktionen

| Funktion       | Mögliche Einstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Voreinstellung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Display Inhalt | Es kann selektiert werden, welchen Inhalt das Display darstellen soll.<br><b>Distanz</b><br>Das Display zeigt die gemessene Distanz in mm/inch an.<br><b>Intensität</b><br>Das Display zeigt die aktuelle Intensität des reflektierten Lichts an.<br><b>Zähler</b><br>Das Display zeigt den aktuellen Zählerstand der Zählerfunktion an. | Distanz        |
| Display drehen | Drehen des Displays um 180°<br><b>An</b><br><b>Aus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aus            |

## 8.3 Zähler

Der Zähler kann verwendet werden, um verschiedene Ereignisse im Sensor zu zählen und mit einem Schaltsignal darauf zu reagieren.

| Zähler   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Voreinstellung |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Quelle   | Es wird selektiert, welche Ereignisse der Zähler als Quelle verwenden soll bzw. welche Vorgänge gezählt werden sollen<br><b>SSC1</b><br>Es wird jeder Schaltvorgang von SSC1 gezählt<br><b>SSC2</b><br>Es wird jeder Schaltvorgang von SSC2 gezählt<br><b>Warnung</b><br>Es wird jeder Schaltvorgang vom Warnausgang gezählt<br><b>Fehler</b><br>Es wird jeder Schaltvorgang vom Fehlerausgang gezählt | SSC1           |
| Schwelle | Es wird definiert, bei welchem Zählerstand der Zähler ein Schaltvorgang auslösen soll.<br>Wird der Wert erreicht, wird bei weiteren Ereignissen nicht weiter gezählt, bis ein Reset erfolgt<br><br>1...65535                                                                                                                                                                                           | 0              |
| Reset    | Der Zählerstand wird auf "0" zurückgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |

## 8.4 Eingang-Ausgang-Funktionen (I/O)

### 8.4.1 Pin-Funktion

Die Pin-Funktion dient dazu, die Funktion der Pins I/O1 und I3 festzulegen, da diese für unterschiedliche Funktionen verwendet werden können.

| Pin  | Mögliche Einstellungen                                                           | Voreinstellung |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I/O1 | <b>Schaltausgang</b><br>Dem Schaltausgang ist der Schalterpunkt SSC1 zugeordnet. | Fehlerausgang  |

| Pin | Mögliche Einstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Voreinstellung    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <b>Fehlerausgang</b><br>Der Fehlerausgang schaltet bei einem der zugeordneten Fehler, siehe Tabelle „Statusmeldungen [► 30]“.<br><b>Warnausgang</b><br>Der Warnausgang schaltet bei einem der zugeordneten Warnungen, siehe Tabelle „Statusmeldungen [► 30]“.<br><b>Laser-aus-Eingang</b><br>Erklärung siehe I3.<br><b>Teach-in-Eingang</b><br>Erklärung siehe I3.<br><b>Zählerausgang</b><br>Der Zählerausgang schaltet, sobald der Zähler den Schwellwert erreicht hat.<br><b>Zähler Reset Eingang</b><br>Erklärung siehe I3.<br><b>Deaktiviert</b><br>Der Pin ist deaktiviert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| I3  | <b>Laser-aus-Eingang</b><br>Das Sendelicht des Sensors wird deaktiviert, solange der Eingang aktiviert ist. Der Sensor liefert dann keinen Messwert und setzt den Status „Kein Signal“.<br><b>Teach-in-Eingang</b><br>Teach-in<br>Die Ausgänge (Schaltausgänge/Analogausgang) können nach dem gleichen Verfahren wie mit der Teach-in-Taste (siehe Einstellung per Tastendruck / Teach-in [► 19]) eingestellt werden. Ein aktivierter Eingang entspricht dabei einer gedrückten Teach-in-Taste.<br><b>Zähler Reset Eingang</b><br>Sobald der Eingang aktiviert wird, wird der aktuelle Zählerstand auf "0" zurückgesetzt.<br><b>Verriegelung</b><br>Wird der Teach-in-Eingang dauerhaft auf 18...30 V DC gelegt, ist die Teach-in-Taste solange verriegelt und gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt wie das Eingangssignal anliegt.<br><b>Deaktiviert</b><br>Der Pin ist deaktiviert. | Laser-aus-Eingang |

## 8.5 Ausgangsfunktionen



Über die Ausgangsfunktionen werden die physikalischen Ausgänge eingestellt.

### Digitale Ausgänge

| Funktion  | Mögliche Einstellungen                       | Voreinstellung |
|-----------|----------------------------------------------|----------------|
| Polarität | <b>PNP</b><br><b>NPN</b><br><b>Gegentakt</b> | PNP            |
| Schaltung | <b>Schließer</b><br>Hellschaltend            | Schließer      |

| Funktion              | Mögliche Einstellungen                                                                                                                                                                                                                                      | Voreinstellung |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                       | Der Ausgang ist high, wenn die Bedingung je nach Einstellung (Schaltpunkt, Warnung, Fehler) erfüllt wurde.<br><b>Öffner</b><br>Dunkelschaltend<br>Der Ausgang ist low, wenn die Bedingung je nach Einstellung (Schaltpunkt, Warnung, Fehler) erfüllt wurde. |                |
| Anzugszeitverzögerung | <b>0...10.000 ms</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 0 ms           |
| Abfallzeitverzögerung | <b>0...10.000 ms</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 0 ms           |

### Analoge Ausgänge
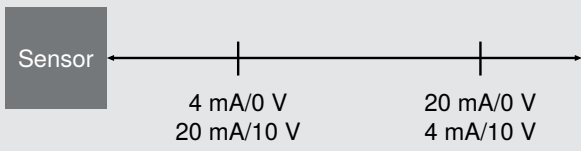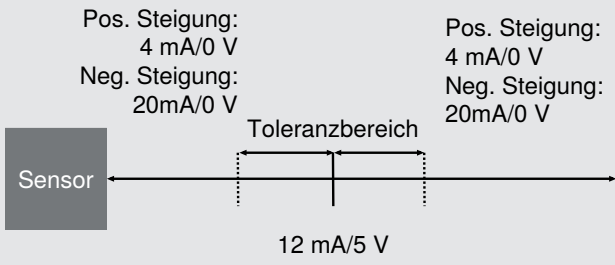
| Funktion         | Mögliche Einstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Voreinstellung |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Teach-in         | Starten des Teach-in-Vorgangs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Teach-in-Modus   | <p><b>Distanz</b></p> <p>Es werden den Analoggrenzwerten jeweils eine Distanz einge-<br/>lernt und der Abstand als linear proportionalen Strom- oder<br/>Spannungswert ausgegeben.</p>  <p><b>Toleranz</b></p> <p>Es wird ein Abstand im Messbereich eingelernt, der die Referenz für die Messung bildet und liegt bei 5 V bzw. 12 mA. Um diesen Wert wird der Toleranzbereich gelegt.</p>  | Distanz        |
| 4 mA             | Es wird der 4 mA Wert einem Abstand innerhalb des Messbereichs zugeordnet.<br><b>Messbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60.000 µm      |
| 20 mA            | Es wird der 20 mA Wert einem Abstand innerhalb des Messbereichs zugeordnet<br><b>Messbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 660.000 µm     |
| 12 mA            | Bei Teach-in-Modus Toleranz<br>Im Teach-in-Modus Toleranz wird der 12 mA Wert einem Abstand innerhalb des Messbereichs zugeordnet.<br><b>Messbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 360.000 µm     |
| Toleranz Bereich | Bei Teach-in-Modus Toleranz<br>Der Toleranzbereich wird symmetrisch um den 5 V/12 mA Punkt gelegt und definiert den Bereich, indem die Messung stattfindet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300.000 µm     |

| Funktion                | Mögliche Einstellungen                                                                                                                                                                                                                                                           | Voreinstellung    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                         | 1.000...660.000 µm<br>Hinweis!<br>Erstreckt sich der Toleranzbereich über die Grenzen des Messbereichs hinweg, werden ab dort die entsprechenden Analogwerte bzw. Ersatzwerte für außerhalb des Messbereichs ausgegeben.                                                         |                   |
| Toleranz Charakteristik | Bei Teach-in-Modus Toleranz<br>Die Charakteristik gibt an, ob mit zunehmendem Abstand der Analogwert steigt oder fällt.<br><b>Positive Steigung</b><br>Mit zunehmendem Abstand steigt der Analogwert<br><b>Negative Steigung</b><br>Mit zunehmendem Abstand fällt der Analogwert | Positive Steigung |
| Analog Ersatzwerte      | Die im Kapitel Einstellungen - Analogausgang beschriebenen Ersatzwerte können aktiviert oder deaktiviert werden.<br><b>Aktiv</b><br>Sensor gibt Ersatzwerte aus<br><b>Deaktiviert</b><br>Sensor verwendet keine Ersatzwerte                                                      | Aktiv             |

## 8.6 Eingangsfunktionen


Über die Eingangsfunktionen werden die physikalischen Eingänge eingestellt.

| Funktion      | Mögliche Einstellungen                                                                                                                                                                                     | Voreinstellung |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eingangsmodus | <b>Ub aktiv</b><br>Die Funktion wird ausgelöst, sobald Ub am Eingang angelegt wird.<br><b>Ub inaktiv</b><br>Die Funktion wird ausgelöst, sobald 0 V am Eingang angelegt oder der Eingang nicht belegt ist. | Ub aktiv       |


## 8.7 Schaltpunkt-Funktionen (SSC1/SSC2)

Über die Schaltpunkt-Funktionen werden die zwei Schaltpunkte SSC1 und SSC2 eingestellt.

SSC1 und SSC2 zunächst nur über IO-Link verfügbar. Wird I/O1 als Schaltausgang konfiguriert, ist diesem SSC1 zugeordnet.
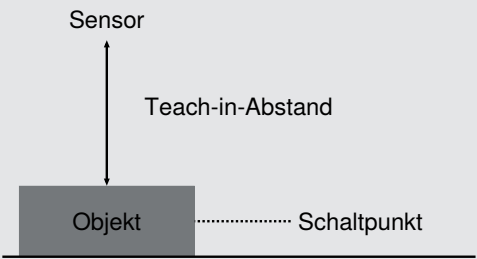
| Funktion       | Mögliche Einstellungen                                                                                                                          | Voreinstellung       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Teach-in       | Start des Teach-in-Vorgangs                                                                                                                     |                      |
| Teach-in-Modus | <b>Vordergrund-Teach-in</b> <br><b>Hintergrund-Teach-in</b> | Vordergrund-Teach-in |

| Funktion | Mögliche Einstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Voreinstellung |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|          | <div data-bbox="550 257 1029 481"> </div> <div data-bbox="542 537 742 571"> <p><b>Fenster-Teach-in</b></p> </div> <div data-bbox="558 593 1061 862"> </div> <div data-bbox="542 907 758 940"> <p><b>Sprungerkennung</b></p> </div> <div data-bbox="542 952 1236 1041"> <p>In diesem Modus wird nicht auf einen absoluten Messwert geschaltet, sondern auf einen Sprung des Messwerts, der zwischen 2 Messungen auftritt.</p> </div> <div data-bbox="542 1052 1236 1422"> </div> <div data-bbox="542 1467 798 1500"> <p><b>Distanz und Intensität</b></p> </div> <div data-bbox="542 1512 1236 1691"> <p>In diesem Modus wird zu der Distanz auch die Intensität des empfangenen Signals ausgewertet. Dabei wird dem Sensor eine Referenz eingelernt, die aus einem Schaltpunkt für die Distanz und einem Schaltpunkt für die Intensität besteht. Sobald der Sensor eine Abweichung der Distanz oder der Intensität feststellt wird dies über den Ausgang registriert.</p> </div> |                |
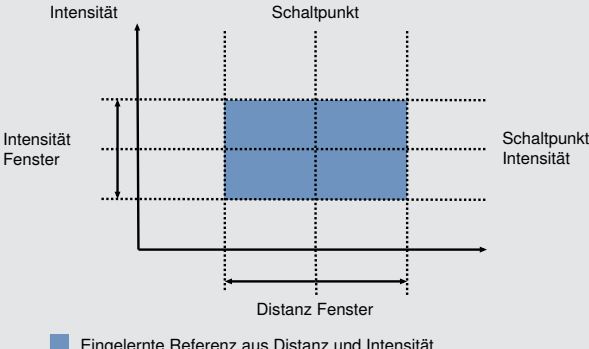
| Funktion                 | Mögliche Einstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Voreinstellung |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                          |  <p><b>Hinweis!</b><br/>Um eine stabile Funktion zu ermöglichen ist ein Teach-in erforderlich.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Schaltpunkt              | 60.000...660.000 µm<br><br><b>Hinweis!</b><br>Wurde ein Distanzbereich eingestellt, so lässt sich der Schaltpunkt nur innerhalb des eingestellten Distanzbereichs setzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 660.000 µm     |
| Hysterese Modus          | Die Hysterese ist die Differenz zwischen Einschalt- und Ausschaltpunkt.<br><br><b>Auto</b><br>Die Hysterese wird automatisch vom Sensor berechnet um sie optimal an die jeweilige Situation anzupassen. Nach einem Teach-in bzw. Änderung des Schaltpunkts wird die Hysterese neu berechnet und automatisch im Parameter Hysterese aktualisiert. Die Angabe im Datenblatt bezieht sich auf den eingestellten Schaltpunkt, z.B. Schaltpunkt bei 100 mm, Hysterese lt. Datenblatt < 0,5% Hysterese < 0,5 mm<br><br><b>Fix</b><br>Die Hysterese wird im Parameter Hysterese auf einen fixen Werte eingestellt. Dieser wird bei einem Teach-in oder einer Änderung des Schaltpunkts nicht automatisch angepasst. Eine kleine Hysterese wird empfohlen um flache Objekte vor einem Hintergrund zu erkennen, eine größere Hysterese wird empfohlen um eine stabile Erkennung bei wechselnden Bedingungen zu gewährleisten | Auto           |
| Hysterese                | Absoluter Wert der Hysterese im Hysterese Modus Fix<br>5 µm...660.000 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.800 µm       |
| Fenster Schaltpunkt nah  | Bei Teach-in-Modus Fenster-Teach-In<br>Abstand von der eingestellten Fenstermitte zum sensornahen Schaltpunkt des Fensters.<br><br>Das Fenster kann so eingestellt werden, dass es vom min. Einstellbereich bis zum max. Einstellbereich des Sensors reicht. Die min. und max. möglichen Einstellungen ergeben sich aus der jeweils eingestellten Fenstermitte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 mm          |
| Fenster Schaltpunkt fern | Bei Teach-in-Modus Fenster-Teach-In<br>Abstand von der eingestellten Fenstermitte zum sensorfernen Schaltpunkt des Fensters.<br><br>Das Fenster kann so eingestellt werden, dass es vom min. Einstellbereich bis zum max. Einstellbereich des Sensors reicht. Die min. und max. möglichen Einstellungen ergeben sich aus der jeweils eingestellten Fenstermitte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 mm          |
| Sprunghöhe min           | Bei Teach-in-Modus Sprungerkennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Automatisch    |

| Funktion               | Mögliche Einstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Voreinstellung      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                        | <p>Die Sprunghöhe min. definiert ab welchem Sprung des Messwerts ein Sprungereignis erkannt werden soll.</p> <p>In der Einstellung „Automatisch“ berechnet der Sensor den kleinstmöglichen Sprung selbständig.</p> <p>0 = Automatisch</p> <p>8 µm...600.000 µm</p>                                                                                                                                                                |                     |
| Sprunghöhe max.        | <p>Bei Teach-in-Modus Sprungerkennung</p> <p>Die Sprunghöhe max. definiert bis zu welchem Sprung des Messwerts ein Sprungereignis erkannt werden soll.</p> <p>In der Einstellung „Keine Einschränkung“ gibt es keine Eingrenzung der max. Sprunghöhe. Ein Wechsel von einem gültigen Messwert zu „Kein Messwert“ wird als negativer Sprung gewertet.</p> <p>4294967295 = Keine Einschränkung</p> <p>8 µm...600.000 µm</p>         | keine Einschränkung |
| Sprungrichtung         | <p>Bei Teach-in-Modus Sprungerkennung</p> <p><b>Positiv</b></p> <p>Ein Sprung wird erkannt, wenn der Messwert auf einen höheren Wert springt, der Kontrastwert also heller wird.</p> <p><b>Negativ</b></p> <p>Ein Sprung wird erkannt, wenn der Messwert auf einen niedrigeren Wert springt, der Kontrastwert also dunkler wird.</p> <p><b>Beide</b></p> <p>Ein Sprung wird sowohl bei Positiv, als auch bei Negativ erkannt.</p> | Negativ             |
| Zyklenversatz          | <p>Bei Teach-in-Modus Sprungerkennung</p> <p>Der Zyklenversatz gibt an, mit welchem zeitlich versetzten Bezugsmesswert der aktuelle Messwert verglichen werden soll, um den Sprung zu erkennen.</p> <p>1...256 Zyklen</p>                                                                                                                                                                                                         | 50                  |
| Sprung Impulsdauer     | <p>Bei Teach-in-Modus Sprungerkennung</p> <p><b>0 = halten</b></p> <p>Der Ausgang bleibt so lange aktiv, bis der nächste Sprung in die entgegengesetzte Sprungrichtung erkannt wurde.</p> <p>Eine Kombination mit der Sprungrichtung „Beide“ ist hierbei nicht zulässig.</p> <p>1...10.000 ms</p> <p>Bei einem erkannten Sprung wird der Ausgang mit entsprechender Impulslänge aktiviert.</p>                                    | 0                   |
| Distanz Fenster        | <p>Bei Teach-in-Modus Distanz + Intensität</p> <p>Abstand vom eingestellten Schaltpunkt (Mitte des Fensters) zu den Grenzen des Fensters.</p> <p>Das Distanz Fenster liegt symmetrisch um den Schaltpunkt.</p> <p>5 µm...10.000 µm</p>                                                                                                                                                                                            | 1.800 µm            |
| Schaltpunkt Intensität | <p>Bei Teach-in-Modus Distanz + Intensität</p> <p>Schaltpunkt der Intensität in Digits</p> <p>1...9999</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5000                |
| Intensität Fenster     | <p>Bei Teach-in-Modus Distanz + Intensität</p> <p>vom eingestellten Schaltpunkt Intensität (Mitte des Fensters) zu den Grenzen des Fensters.</p> <p>Das Intensitäts Fenster liegt symmetrisch um den Schaltpunkt.</p>                                                                                                                                                                                                             | 4%                  |

| Funktion | Mögliche Einstellungen | Voreinstellung |
|----------|------------------------|----------------|
|          | 1...50%                |                |

## 8.8 Condition-Monitoring-Funktionen

### 8.8.1 Statusmeldungsfunktion

Der Sensor liefert verschiedene Statusmeldungen. Aufgrund der Prozessdatenstruktur können vier Statusmeldungen als einzelne Prozessdaten übertragen werden.

Über diese Parameter kann eingestellt werden, welche Statusmeldungen über die Prozessdaten übertragen werden.

| Funktion  | Mögliche Einstellungen               | Voreinstellung     |
|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| Meldung 1 | Siehe Tabelle Statusmeldungen [► 30] | Signal Warnung     |
| Meldung 2 | Siehe Tabelle Statusmeldungen [► 30] | Fremdlicht         |
| Meldung 3 | Siehe Tabelle Statusmeldungen [► 30] | Temperatur zu hoch |
| Meldung 4 | Siehe Tabelle Statusmeldungen [► 30] | Kurzschluss        |

### 8.8.2 Warning-/Error-Output-Funktion

Für den Warnausgang und den Fehlerausgang können jeweils die Statusmeldungen definiert werden, die zum Auslösen der Sammelmeldung herangezogen werden. Die Statusmeldungen sind dabei Oder-verknüpft, sodass der Ausgang bei Aktivierung einer der definierten Statusmeldungen aktiviert wird.

| Funktion      | Mögliche Einstellungen        | Voreinstellung                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warnausgang   | Siehe Tabelle Statusmeldungen | Signal Warnung, Optik verschmutzt, Fremdlicht, Temperatur zu hoch, Temperatur zu niedrig, Unterspannung, Störung im Arbeitsbereich |
| Fehlerausgang | Siehe Tabelle Statusmeldungen | Objekt zu nah, Objekt zu weit, Kein Signal, Gerätefehler, Über-temperatur, Kurzschluss                                             |

### Statusmeldungen

| Warnung               |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Unterspannung         | Die Versorgungsspannung ist zu niedrig.            |
| Signal Warnung        | Das Objekt reflektiert wenig Licht.                |
| Fremdlicht            | Die Objektdetektion wird durch Fremdlicht gestört. |
| Überbelichtung        | Das Signal des Sensors ist überbelichtet.          |
| Temperatur zu hoch    | Die interne Temperatur des Sensors ist hoch.       |
| Temperatur zu niedrig | Die interne Temperatur des Sensors ist niedrig.    |
| Sendelicht aus        | Das Sendelicht des Sensors ist ausgeschaltet.      |

| Fehler           |                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzschluss      | Kurzschluss an mindestens einem Pin liegt ein Kurzschluss an.                                                            |
| Kein Signal      | Der Sensor empfängt kein Signal.                                                                                         |
| Objekt zu nah    | Das Objekt befindet sich unterhalb des Einstell- bzw. eingestellten Messbereichs.                                        |
| Objekt zu weit   | Das Objekt befindet sich oberhalb des Einstell- bzw. eingestellten Messbereichs.                                         |
| Temperaturfehler | Die Temperatur ist außerhalb des zulässigen Bereichs. Um die Sendeeinheit zu schützen, wird das Sendelicht abgeschaltet. |

| Fehler       |                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätefehler | Es liegt ein Hardwarefehler vor. Aus Sicherheitsgründen wird das Sendelicht abgeschaltet.  |
| Laser Fehler | Es liegt ein Fehler im Lasermodul vor. Aus Sicherheitsgründen wird der Laser abgeschaltet. |

### 8.8.3 Simulationsfunktionen

Diese Funktion simuliert das Verhalten des Sensors unabhängig vom aktuellen Zustand und Messwert. Es kann dadurch kontrolliert werden, ob eine Anlage, in welcher der Sensor integriert ist, korrekt auf die vom Sensor gelieferten Daten reagiert und diese entsprechend verarbeitet.

Wird ein Messwert vorgegeben, verhält sich der Sensor so, als ob der vorgegebene Messwert dem realen Messwert entspräche. Das heißt, das Verhalten der Ausgänge und Statusmeldungen wird entsprechend des vorgegebenen Messwerts simuliert.

Zusätzliche können die einzelnen Ausgänge und Statusmeldungen separat vom Messwert simuliert werden.

| Funktion             | Mögliche Einstellungen                                                                 | Voreinstellung        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Simulationsmodus     | <b>An</b><br><b>Aus</b>                                                                | Aus                   |
| Test Messwert        | Aktueller Messwert<br>min...max. Messbereich                                           | Aktueller Messwert    |
| Test Ausgang AO      | Entsprechend Messwert<br>4...20 mA                                                     | Entsprechend Messwert |
| Test SSC1            | Entsprechend Messwert<br><b>An</b><br><b>Aus</b>                                       | Entsprechend Messwert |
| Test SSC2            | Entsprechend Messwert<br><b>An</b><br><b>Aus</b>                                       | Entsprechend Messwert |
| Test Statusmeldungen | Test der einzelnen Statusmeldungen<br>Entsprechend Messwert<br><b>An</b><br><b>Aus</b> | Entsprechend Messwert |



#### INFORMATION

Der Ausgang O1 wird bei dieser Funktion für die IO-Link-Kommunikation verwendet und kann nicht simuliert werden.

Der Simulationsmodus wird automatisch beendet, sobald die Spannungsversorgung unterbrochen wird.

Über die NFC-Schnittstelle können die Geräte mit Hilfe eines Smartphones und der „weCon“-App von wenglor eingestellt und parametrieren werden. Prozessdaten können nicht über NFC ausgelesen werden, sind aber über IO-Link verfügbar.

Die wenglor-App können Sie kostenlos im Google Play Store oder im App Store herunterladen. Laden Sie die App herunter und folgen Sie den Installationsanweisungen.

Scannen Sie den untenstehenden Code, um direkt zur wenglor-App zu gelangen.



Die Einstellungen werden in der App festgelegt und dann an den Sensor übertragen. Halten Sie dazu bei aktiviertem „Lesen“- oder „Schreiben“-Modus die Antenne des Smartphones direkt über die aktive NFC-Sensorfläche des Sensors.



## INFORMATION

### NFC Antennenposition

Die Position der NFC-Antenne variiert von Smartphone zu Smartphone.

Die genaue Position der Antenne ist der Bedienungsanleitung zu entnehmen

Sollte die Verbindung nicht sofort aufgebaut werden, bewegen Sie das Smartphone über die aktive Fläche, bis eine Verbindung aufgebaut wird.

Zur Datenübertragung muss der Sensor nicht zwangsläufig mit Versorgungsspannung verbunden sein. Das heißt, dies funktioniert auch im stromlosen Zustand. Einzige Ausnahme ist die Funktion „Reset“. Dazu ist ein Anschluss an die Versorgungsspannung erforderlich.

## 10 IO-Link

Die Sensoren können per IO-Link Parameter und Prozessdaten austauschen. Über die Parameter können viele zusätzliche Einstellungen am Gerät vorgenommen werden. Über die Prozessdaten werden zyklische Daten und das Condition Monitoring übertragen.

Dazu wird der Sensor mit einem geeigneten IO-Link Master (siehe Produktdetailseite/Ergänzende Produkte) verbunden. Das Schnittstellenprotokoll sowie die IODD finden Sie unter [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com) im Downloadbereich des jeweiligen Produkts.

### 10.1 Parameter

Die per IO-Link einstellbaren Parameter können der Funktionsbeschreibung im Kapitel Funktionsbeschreibung [► 21] entnommen werden.

### 10.2 Condition Monitoring/Prozessdaten

Die im folgenden Kapitel beschriebenen Daten können per IO-Link/Prozessdaten zyklisch gelesen bzw. geschrieben werden.

#### 10.2.1 Prozessdaten In

Im Sensor stehen einigen Daten zu Verfügung, die über die Prozessdaten ausgegeben werden können. Je nachdem, welche Daten für die Anwendung relevant sind, kann über den Parameter "Prozessdatenformat" selektiert werden, welche Daten übertragen werden.

##### Prozessdatenformat 1

| Daten     | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messwert  | Gemessener Abstand in Mikrometer bzw. Mil.<br>Da der Sensor in folgenden Fehlerfällen keinen Messwert ermitteln kann, werden Ersatzwerte ausgegeben:<br>Kein Signal: 0x7FFFFFFC / 2147483644<br>Objekt zu nah: 0x80000008 / -2147483640<br>Objekt zu weit: 0x7FFFFFF8 / 2147483640 |
| Scale     | Skalierung des Messwerts zur Basis-Längeneinheit; -6 entspricht µm.                                                                                                                                                                                                                |
| SSC1      | Schaltpunkt 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SSC2      | Schaltpunkt 2                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Warnung   | Sammelwarnung bei einer der Warnungs-Statusmeldungen (siehe Tabelle „Statusmeldungen“) in Fehlerausgangsfunktion                                                                                                                                                                   |
| Fehler    | Sammelwarnung bei einer der Fehler-Statusmeldungen (siehe Tabelle „Statusmeldungen“) in Fehlerausgangsfunktion                                                                                                                                                                     |
| Meldung 1 | Ausgabe Statusmeldung 1 siehe Statusmeldungenfunktion [► 30]                                                                                                                                                                                                                       |
| Meldung 2 | Ausgabe Statusmeldung 2 siehe Statusmeldungenfunktion [► 30]                                                                                                                                                                                                                       |
| Meldung 3 | Ausgabe Statusmeldung 3 siehe Statusmeldungenfunktion [► 30]                                                                                                                                                                                                                       |
| Meldung 4 | Ausgabe Statusmeldung 4 siehe Statusmeldungenfunktion [► 30]                                                                                                                                                                                                                       |

##### Prozessdatenformat 2

| Daten    | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messwert | Gemessener Abstand in Mikrometer bzw. Mil.<br>Da der Sensor in folgenden Fehlerfällen keinen Messwert ermitteln kann, werden Ersatzwerte ausgegeben:<br>Kein Signal: 0x7FFFFFFC / 2147483644<br>Objekt zu nah: 0x80000008 / -2147483640 |

| Daten      | Bedeutung                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Objekt zu weit: 0x7FFFFFFF8 / 2147483640                                                                         |
| Intensität | Intensität des reflektiertes Lichts                                                                              |
| SSC1       | Schaltpunkt 1                                                                                                    |
| SSC2       | Schaltpunkt 2                                                                                                    |
| Warnung    | Sammelwarnung bei einer der Warnungs-Statusmeldungen (siehe Tabelle „Statusmeldungen“) in Fehlerausgangsfunktion |
| Fehler     | Sammelwarnung bei einer der Fehler-Statusmeldungen (siehe Tabelle „Statusmeldungen“) in Fehlerausgangsfunktion   |
| Meldung 1  | Ausgabe Statusmeldung 1 siehe Statusmeldungsfunktion ► 30]                                                       |
| Meldung 2  | Ausgabe Statusmeldung 2 siehe Statusmeldungsfunktion ► 30]                                                       |
| Meldung 3  | Ausgabe Statusmeldung 3 siehe Statusmeldungsfunktion ► 30]                                                       |
| Meldung 4  | Ausgabe Statusmeldung 4 siehe Statusmeldungsfunktion ► 30]                                                       |

### Prozessdatenformat 3

| Daten     | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messwert  | Gemessener Abstand in Mikrometer bzw. Mil.<br>Da der Sensor in folgenden Fehlerfällen keinen Messwert ermitteln kann, werden Ersatzwerte ausgegeben:<br>Kein Signal: 0x7FFFFFFFC / 2147483644<br>Objekt zu nah: 0x80000008 / -2147483640<br>Objekt zu weit: 0x7FFFFFFF8 / 2147483640 |
| Zähler    | Aktueller Zählerstand des Zählers                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SSC1      | Schaltpunkt 1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SSC2      | Schaltpunkt 2                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Warnung   | Sammelwarnung bei einer der Warnungs-Statusmeldungen (siehe Tabelle „Statusmeldungen“) in Fehlerausgangsfunktion                                                                                                                                                                     |
| Fehler    | Sammelwarnung bei einer der Fehler-Statusmeldungen (siehe Tabelle „Statusmeldungen“) in Fehlerausgangsfunktion                                                                                                                                                                       |
| Meldung 1 | Ausgabe Statusmeldung 1 siehe Statusmeldungsfunktion ► 30]                                                                                                                                                                                                                           |
| Meldung 2 | Ausgabe Statusmeldung 2 siehe Statusmeldungsfunktion ► 30]                                                                                                                                                                                                                           |
| Meldung 3 | Ausgabe Statusmeldung 3 siehe Statusmeldungsfunktion ► 30]                                                                                                                                                                                                                           |
| Meldung 4 | Ausgabe Statusmeldung 4 siehe Statusmeldungsfunktion ► 30]                                                                                                                                                                                                                           |



## HINWEIS

Bei Verwendung der Prozessdatenformate 2 und 3 entspricht der IO-Link Standard nicht mehr dem Smart Sensor Profil "Measurement Sensors".

## 10.2.2 Prozessdaten Out

| Daten         | Bedeutung                                       |
|---------------|-------------------------------------------------|
| Sendelicht    | Sendesignal an/aus                              |
| Lokalisierung | Sensor blinkt zur einfachen Sensorlokalisierung |
| Teach-in SSC1 | Start des Teach-in-Vorgangs für SSC1            |
| Teach-in SSC2 | Start des Teach-in-Vorgangs für SSC2            |
| Reset Zähler  | Der Zählerstand wird auf "0" zurückgestellt.    |

### 10.2.3 Events

Events sind von IO-Link standardisierte Diagnoseinformationen, die zwischen IO-Link Master und Device ausgetauscht werden. Folgende Events werden unterstützt:

| Name                                               | Eventcode | Typ          | Spezifikation |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| Wartung notwendig - Reinigung                      | 0x8C40    | Notification | IO-Link       |
| Gerätefehler – Unbekannter Fehler                  | 0x1000    | Error        | IO-Link       |
| Kurzschluss – Installation prüfen                  | 0x7710    | Error        | IO-Link       |
| Gerätetemperatur zu hoch - Hitzequelle beseitigen  | 0x4210    | Warning      | IO-Link       |
| Gerätetemperatur zu niedrig - Gerät isolieren      | 0x4220    | Warning      | IO-Link       |
| Temperaturfehler - Überlast                        | 0x4000    | Error        | IO-Link       |
| Versorgungsspannung zu niedrig – Toleranzen prüfen | 0x5111    | Warning      | IO-Link       |

# 11 Konfigurationssoftware wTeach2

Zu Installation, Anschluss und Aufbau der Software wTeach2 sowie allgemeine Funktionen siehe Bedienungsanleitung wTeach2. Diese ist im Internet unter [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com) im Downloadbereich unter der Bestellnummer DNNF005 zu finden.

Über die Bediensoftware wTeach2 können sämtliche Funktionen lt. Funktionsbeschreibung [► 21] eingestellt und die IO-Link Prozessdaten ausgelesen werden.

## 12 Wartungshinweise



### HINWEIS

Dieses wenglor-Produkt ist wartungsfrei.

Eine regelmäßige Reinigung sowie eine Überprüfung der Steckerverbindungen werden empfohlen.

Verwenden Sie zur Reinigung des Produktes keine Lösungsmittel oder Reiniger, die das Produkt beschädigen könnten.

Das Produkt muss bei der Inbetriebnahme vor Verunreinigung geschützt werden.

---

## 13 Umweltgerechte Entsorgung

Die wenglor sensoric GmbH nimmt unbrauchbare oder irreparable Produkte nicht zurück. Bei der Entsorgung der Produkte gelten jeweils gültigen länderspezifischen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

## 14 Konformitätserklärungen

Die Konformitätserklärungen finden Sie auf unserer Website unter [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com) im Download-Bereich des Produktes.