

Sensore di pressione

FFMP125

Numero d'ordinazione

UniBar



- Facile utilizzo tramite il display
- Indicazione degli stati di commutazione molto ben visibile

I sensori di pressione UniBar misurano la pressione relativa di qualsiasi sostanza nell'intervallo di -1...600 bar in sistemi chiusi.

I sensori di pressione UniBar sono molto facili da usare grazie al display integrato. L'indicatore di stati di commutazione ben visibile consente una rapida localizzazione dei relativi sensori durante i processi di manutenzione.



Dati tecnici

Dati specifici del sensore

Campo di misurazione	0...40 bar
Tipo di misurazione	relativa
Pressione di carico max.	80 bar
Pressione di scoppio	160 bar
Campo di regolazione	4...100 %
Medium	Liquidi; gas
Isteresi di commutazione	2 %
Differenza di misurazione	< ± 0,5 %
Deriva termica	0,025 %/K

Condizioni ambientali

Temperatura del fluido	-25...80 °C
Temperatura ambientale	-25...80 °C
EMC	DIN EN 61326-2-3
Resistenza agli shock DIN IEC 68-2-27	30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni DIN IEC 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Dati elettrici

Tensione di alimentazione	16...32 V DC
Assorbimento di corrente (Ub = 24 V)	< 60 mA
Numero uscite di commutazione	1
Tempo di risposta	30 ms
Corrente di commutazione uscita relé (24 VDC)	< 1 A
Uscita analogica	0...10 V
Fonte del segnale	Pressione
Risoluzione	10 bit
Protezione contro i cortocircuiti	sì
Protezione all'inversione di polarità	sì
Classe di protezione	III

Dati meccanici

Tipo di regolazione	Menu
Materiale custodia	PBT; PC; FKM
Materiale pannello di controllo	Poliestere
Materiale che tocca la sostanza	1.4435; 1.4404
Grado di protezione	IP67 *
Tipo di connessione	M12 × 1; 5-pin
Connessione di processo	G 3/8"


Dati tecnici di sicurezza

MTTFd (EN ISO 13849-1)	769,77 a
------------------------	----------

Uscita analogica	●
Relè-contatto aperto	●

Schema elettrico nr.	1003
Pannello n.	A05
Nr. dei connettori idonea	35

* controllato da wenglor

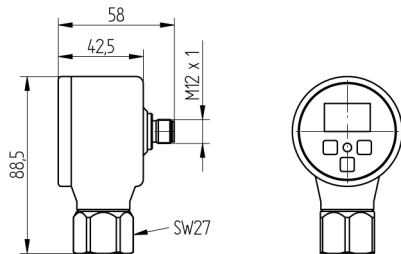

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

Pannello di controllo

A05



01 = Segnalazione dello stato di commutazione


20 = Tasto Enter

22 = Tasto Up

60 = Display

99 = Tasto destro

1003

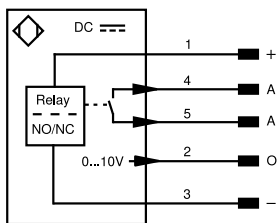

Indice							
+	Alimentazione +	nc	Non collegato	ENBRS422	Encoder B/B (TTL)		
-	Alimentazione 0 V	U	Ingresso test	ENA	Encoder A		
~	Alimentazione AC	Ü	Ingresso test inverso	ENb	Encoder B		
A	Uscita (NO)	W	Ingresso trigger	AMIN	Uscita digitale MIN		
Ä	Uscita (NC)	W-	Terra per ingresso trigger	AMAX	Uscita digitale MAX		
V	Antimbrattamento/errore (NO)	O	Uscita analogica	AOK	Uscita digitale OK		
Ȳ	Antimbrattamento/errore (NC)	O-	Terra per uscita analogica	SY In	Sincronizzazione In		
E	Ingresso digitale/analogico	BZ	Estrazione a blocchi	SY OUT	Sincronizzazione OUT		
T	Ingresso Teach	Amv	Valvola uscita	OLt	Uscita luminosità		
Z	Tempo di ritardo	a	Valvola uscita +	M	Manutenzione		
S	Schermo	b	Valvola uscita 0 V	rsv	Riservata		
RxD	Interfaccia ricezione	SY	Sincronizzazione	Colori cavi secondo IEC 60757			
TxD	Interfaccia emissione	SY-	Terra per sincronizzazione	BK	Nero		
RDY	Pronto	E+	Ricevitore-Linea	BN	Marrone		
GND	Massa	S+	Emettitore-Linea	RD	Rosso		
CL	Clock	≡	Terra	OG	Arancione		
E/A	Entrata/Uscita programmabile	SnR	Riduzione della distanza di lavoro	YE	Giallo		
IO-Link		Rx+/-	Ethernet ricezione	GN	Verde		
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Ethernet emissione	BU	Bleu		
IN	Ingresso di sicurezza	Bus	Interfaccia-Bus A(+)/B(-)	VT	Viola		
QSSD	Uscita di sicurezza	La	Luce emettitore disinseribile	GY	Grigio		
Signal	Uscita del segnale	Mag	Comando magnetico	WH	Bianco		
BI_D+/-	GbE bidirezionale, Linea dati (A-D)	RES	Ingresso conferma	PK	Rosa		
ENo RS422	Encoder 0-Impuls 0/0 (TTL)	EDM	Monitoraggio contatti	GNYE	Verde Giallo		
PT	Resistore di precisione in platino	ENARs422	Encoder A/Ä (TTL)				