DE



P1PKxxx

Spiegelreflexschranke für transparente Objekte High-End mit Teach-in



Betriebsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3
	1.1 Informationen zu dieser Anleitung	
	1.2 Symbolerklärungen	
	1.3 Haftungsbeschränkung	
	1.4 Urheberschutz	
2.	Zu Ihrer Sicherheit	
	2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	
	2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	
	2.4 Modifikation von Produkten	
	2.5 Allgemeine Sicherheitshinweise	
	2.6 Zulassungen und Schutzklasse	
3.	Technische Daten	
٥.	3.6.1 Lichtfleckdurchmesser	
	3.6.2 Kleinstes erkennbares Teil	8
	3.6.3 Schaltabstand	
	3.1 Ergänzende Produkte	
	3.2 Aufbau	
	3.3 Bedienfeld	
	3.4 Lieferumfang	
4.	Transport und Lagerung	
	4.1 Transport	
	4.2 Lagerung	
5.	Montage und elektrischer Anschluss	
	5.1 Montage	
	5.3 Diagnose	
_	· ·	
6.	Einstellungen	
	6.2 Teach-in	
_		
7.	Funktionsübersicht	
	7.1 Teach Modus	
	7.1.2 Normales Teach-in	
	7.2 Dynamische Nachregelung	
	7.3 Pin Funktion E/A2	
	7.3.1 Eingang Externes Teach-in	
	7.3.2 Fehlerausgang	
	7.4 Weitere Funktionen und Einstellungen:	
8.	IO-Link	18
9.	NFC	18
10.	Wartungshinweise	19
	Umweltgerechte Entsorgung	

12.	Anhang	20
	12.1 Abkürzungsverzeichnis	
	12.2 Änderungsverzeichnis Betriebsanleitung	.20
	12.3 FU-Konformitätserklärung	

Software uniVision 3

1. Allgemeines

1.1 Informationen zu dieser Anleitung

- · Diese Anleitung gilt für die Produkte P1PKxxx.
- · Sie ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Produkt.
- · Diese Anleitung ist Teil des Produkts und muss während der gesamten Lebensdauer aufbewahrt werden.
- Außerdem müssen die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und die nationalen Arbeitsschutzbestimmungen beachtet werden.
- Das Produkt unterliegt der technischen Weiterentwicklung, sodass Hinweise und Informationen in dieser Betriebsanleitung ebenfalls Änderungen unterliegen können. Die aktuelle Version finden Sie unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produktes.



HINWEIS!

Die Betriebsanleitung muss vor Gebrauch sorgfältig gelesen und für späteres Nachschlagen aufbewahrt werden.

1.2 Symbolerklärungen

- · Sicherheits- und Warnhinweise werden durch Symbole und Signalworte hervorgehoben.
- · Nur bei Einhaltung dieser Sicherheits- und Warnhinweise ist eine sichere Nutzung des Produkts möglich.

Die Sicherheits- und Warnhinweise sind nach folgendem Prinzip aufgebaut:



SIGNALWORT!

Art und Quelle der Gefahr!

Mögliche Folgen bei Missachtung der Gefahr.

· Maßnahme zur Abwendung der Gefahr.

Im Folgenden werden die Bedeutung der Signalworte sowie deren Ausmaß der Gefährdung dargestellt:



GEFAHR!

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



WARNUNG!

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



ACHTUNG!

Das Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



HINWEIS!

Ein Hinweis hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

4 Allgemeines

1.3 Haftungsbeschränkung

- Das Produkt wurde unter Berücksichtigung des Stands der Technik sowie der geltenden Normen und Richtlinien entwickelt. Technische Änderungen sind vorbehalten.
- Eine gültige Konformitätserklärung finden Sie unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produkts.
- Eine Haftung seitens der wenglor sensoric elektronische Geräte GmbH (nachfolgend "wenglor") ist ausgeschlossen bei:
 - · Nichtbeachtung der Anleitung,
 - Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts,
 - · Einsatz von nicht ausgebildetem Personal,
 - · Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile,
 - · Nicht genehmigter Modifikation von Produkten.
- Diese Betriebsanleitung enthält keine Zusicherungen von wenglor im Hinblick auf beschriebene Vorgänge oder bestimmte Produkteigenschaften.
- wenglor übernimmt keine Haftung hinsichtlich der in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Druckfehler oder anderer Ungenauigkeiten, es sei denn, dass wenglor die Fehler nachweislich zum Zeitpunkt der Erstellung der Betriebsanleitung bekannt waren.

1.4 Urheberschutz

- · Der Inhalt dieser Anleitung ist urheberrechtlich geschützt.
- · Alle Rechte stehen ausschließlich wenglor zu.
- Ohne die schriftliche Zustimmung von wenglor ist die gewerbliche Vervielfältigung oder sonstige gewerbliche Verwendung der bereitgestellten Inhalte und Informationen, insbesondere von Grafiken oder Bildern, nicht gestattet.

2. Zu Ihrer Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses wenglor-Produkt ist gemäß dem folgenden Funktionsprinzip zu verwenden:

Spiegelreflexschranke für transparente Objekte

Spiegelreflexschranken für Klarglaserkennung sind so präzise einstellbar, dass sie hochtransparente Objekte wie Glas, Glasflaschen oder Folien zuverlässig erkennen. Auch glänzende, verchromte oder spiegelnde Oberflächen werden durch den eingebauten Polarisationsfilter sicher erkannt.

Sender und Empfänger befinden sich in einem Gehäuse und benötigen zur Funktion einen Reflektor. Wird der Lichtstrahl zwischen Sensor und Reflektor unterbrochen, schaltet der Ausgang. Der sichtbare Lichtfleck der Spiegelreflexschranken erleichtert die Justage und Inbetriebnahme. Je nach Sensortyp können kleine Objekte bis 0,1 mm auch über größere Distanzen sicher erkannt werden.

Dieses Produkt kann in folgenden Branchen verwendet werden:

- Sondermaschinenbau
- Schwermaschinenbau
- · Logistik
- Automobilindustrie
- · Nahrungsmittelindustrie
- · Verpackungsindustrie
- · Pharmaindustrie
- · Kunststoffindustrie
- Holzindustrie
- · Getränkeindustrie

- · Konsumgüterindustrie
- Papierindustrie
- · Elektronikindustrie
- Glasindustrie
- Stahlindustrie
- Luftfahrtindustrie
- Chemieindustrie
- · Alternative Energien
- Rohstoffgewinnung

2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- Keine Sicherheitsbauteile gemäß der Richtlinie 2006/42 EG (Maschinenrichtlinie).
- Das Produkt ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
- Das Produkt darf ausschließlich mit Zubehör von wenglor oder mit von wenglor freigegebenem Zubehör verwendet oder mit zugelassenen Produkten kombiniert werden. Eine Liste des freigegebenen Zubehörs und Kombinationsprodukten ist abrufbar unter www.wenglor.com auf der Produktdetailseite.

GEFAHR!

Gefahr von Personen- oder Sachschäden bei nicht bestimmungsgemäßer Nutzung!

Die bestimmungswidrige Verwendung kann zu gefährlichen Situationen führen.

• Die Angaben zur bestimmungsgemäßen Verwendung sind zu beachten.

Zu Ihrer Sicherheit

2.3 Qualifikation des Personals

- · Eine geeignete technische Ausbildung wird vorausgesetzt.
- · Eine elektrotechnische Unterweisung im Unternehmen ist nötig.
- Das mit dem Betrieb befasste Fachpersonal benötigt (dauerhaften) Zugriff auf die Betriebsanleitung.

GEFAHR!



Gefahr von Personen- oder Sachschäden bei nicht sachgemäßer Inbetriebnahme und Wartung!

Schäden an Personal und Ausrüstung sind möglich.

· Zureichende Unterweisung und Qualifikation des Personals.

2.4 Modifikation von Produkten



GEFAHR!

Gefahr von Personen- oder Sachschäden durch Modifikation des Produktes!

Schäden an Personal und Ausrüstung sind möglich. Die Missachtung kann zum Verlust der CE-Kennzeichnung und der Gewährleistung führen.

· Die Modifikation des Produktes ist nicht erlaubt.

2.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

HINWEIS!



- Diese Anleitung ist Teil des Produkts und während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufzubewahren.
- Im Falle von Änderungen finden Sie die jeweils aktuelle Version der Betriebsanleitung unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produktes.
- Die Betriebsanleitung vor Gebrauch des Produkts sorgfältig durchlesen.
- Der Sensor ist vor Verunreinigungen und mechanischen Einwirkungen zu schützen.

2.6 Zulassungen und Schutzklasse















3. Technische Daten

Bestellnummer P1PK		PK		
Technische Daten	102	104		
Optische Daten				
Reichweite	3500 mm			
Bezugsreflektor	RQ100BA			
Klarglaserkennung	ja			
Schalthysterese	< 5 %			
Lichtart	Rotlicht			
Polarisationsfilter	ja			
Lebensdauer (Tu = 25 °C)	100000 h			
Max. zul. Fremdlicht	10000) Lux		
Öffnungswinkel	3			
Einlinsenoptik	ja	l .		
Lichtfleckdurchmesser	siehe Ta	abelle 1		
Elektrische Daten				
Versorgungsspannung	1030	V DC		
Versorgungsspannung IO-Link	1830	V DC		
Stromaufnahme (Ub = 24 V)	< 20	mA		
Schaltfrequenz	1000	Hz		
Schaltfrequenz (Speed-Mode)	2000	Hz		
Ansprechzeit	0,5	ms		
Ansprechzeit (Speed-Mode)	0,25			
Temperaturdrift	< 3 %			
Temperaturbereich	−4060 °C			
Spannungsabfall Schaltausgang	< 2 V			
Schaltstrom Schaltausgang	100 mA			
Reststrom Schaltausgang	< 50 μA			
Kurzschlussfest	ja			
Verpolungssicher	ja			
Überlastsicher	ja			
Verriegelbar	ja			
Schnittstelle	IO-Link			
IO-Link Version	1.1			
Schutzklasse	<u> </u>	<u> </u>		
Ausgangs- PNP, Programmierbar	×			
funktion NPN, Programmierbar		×		
Mechanische Daten				
Einstellart	Teach-in/NFC			
Material Gehäuse	Kunststoff			
Schutzart	IP67/IP68			
Anschlussart	Stecker M12; 4-polig			
Anschlussbild-Nr.	221			
Optikabdeckung	PMI	MA		
Sicherheitstechnische Daten				
MTTFd (EN ISO 13849-1)	2476,	<u>21a</u>		

8 Technische Daten

3.6.1 Lichtfleckdurchmesser

Reichweite	0,3 m	1,7 m	3,5 m
Lichtfleckdurchmesser	20 mm	55 mm	110 mm

Tabelle 1

3.6.2 Kleinstes erkennbares Teil

Abstand Sensor/Reflektor	0,3 m	1,7 m	3,5 m
Kleinstes erkennbares Teil	1 mm	5 mm	10 mm

Tabelle 2

3.6.3 Schaltabstand

Der erreichbare Schaltabstand ist von dem verwendeten Reflektor abhängig. Der Nennschaltabstand wird mit dem Reflektor Typ RQ100BA erreicht. Die erzielbare Reichweiten bei anderen Reflektoren entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen:

Reflektor	Reichweite
RQ100BA	03,5 m
RE18040BA	02,5 m
RQ84BA	03 m
RR84BA	03,5 m
RE9538BA	01,4 m
RE6151BM	02,8 m
RR50_A	02,5 m
RE6040BA	02,8 m
RE8222BA	01,6 m
RR34_M	01,8 m
RE3220BM	01,1 m
RE6210BM	00,8 m
RR25_M	01 m
RR25KP	00,5 m
RR21_M	00,7 m
Z90R005	01,8 m
ZRAE02B01	01,5 m
ZRME01B01	00,35 m
ZRME03B01	01,5 m
ZRMR02K01	01,5 m
ZRMS02_01	00,7 m
RF508	00,7 m
RF258	00,7 m
ZRDF_K01	02,2 m
Z91R001	01,5 m
ZRDF10K01	02,4 m




HINWEIS!

Um die Stabilität bei der Erkennung von hochtransparenten Objekten zu erhöhen, wird empfohlen Reflektoren mit Mikrostruktur zu verwenden.

3.1 Ergänzende Produkte


wenglor bietet Ihnen die passende Anschlusstechnik für Ihr Produkt.

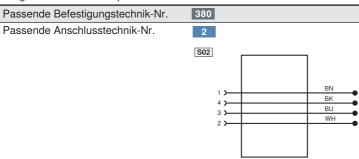

IO-Link Master

Software wTeach2 DNNF005

3.2 Aufbau

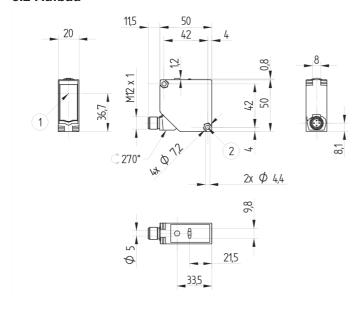


1= Optische Achse Schraube M4 = 0,5 Nm Maßangaben in mm (1 mm = 0,03937 Inch)

10 Technische Daten

3.3 Bedienfeld



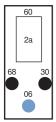

2a = NFC-Schnittstelle

06 = Teach-in-Taste

30 = Schaltzustandsanzeige/Verschmutzungsmeldung

60 = Anzeige

68 = Versorgungsspannungsanzeige

3.4 Lieferumfang

- Sensor
- · Sicherheitshinweise
- · Befestigungs-Set 14
- Abstandshülsen Z1PE002

4. Transport und Lagerung

4.1 Transport

Bei Erhalt der Lieferung ist die Ware auf Transportschäden zu prüfen. Bei Beschädigungen das Paket unter Vorbehalt entgegennehmen und den Hersteller über Schäden informieren. Anschließend das Gerät mit einem Hinweis auf Transportschäden zurückschicken.

4.2 Lagerung

Folgende Punkte sind bei der Lagerung zu berücksichtigen:

- · Das Produkt nicht im Freien lagern.
- · Das Produkt trocken und staubfrei lagern.
- · Das Produkt vor mechanischen Erschütterungen schützen.
- Das Produkt vor Sonneneinstrahlung schützen.

ACHTUNG!



Gefahr von Sachschäden bei nicht sachgemäßer Lagerung!

Schäden am Produkt sind möglich.

· Lagervorschriften sind zu beachten

5. Montage und elektrischer Anschluss

5.1 Montage

- Das Produkt bei der Montage vor Verunreinigung schützen.
- Entsprechende elektrische sowie mechanische Vorschriften, Normen und Sicherheitsregeln sind zu beachten.
- · Das Produkt vor mechanischen Einwirkungen schützen.
- · Auf mechanisch feste Montage des Sensors achten.
- Drehmomente müssen beachtet werden (siehe "3. Technische Daten", Seite 8).



ACHTUNG!

Gefahr von Sachschäden bei nicht sachgemäßer Montage!

Schäden am Produkt sind möglich.

• Montagevorschriften sind zu beachten.



A

Symbolerklärung


Gefahr von Personen- und Sachschäden bei der Montage!

Schäden an Personal und Produkt sind möglich.

· Auf sichere Montageumgebung ist zu achten.

5.2 Elektrischer Anschluss



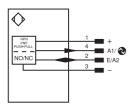

+ Versorgungsspannung +			
 Versorgungsspannung 0 V 			
~ Versorgungsspannung (Wechselspannung)			
A Schaltausgang Schließer (NO)			
Ā Schaltausgang Öffner (NC)			
V Verschmutzungs-/Fehlerausgang (NO)			
√ Verschmutzungs-/Fehlerausgang (NC)			
E Eingang analog oder digital			
T Teach-in-Eingang			
Z Zeitverzögerung (Aktivierung)			
§ Schirm			
RxD Schnittstelle Empfangsleitung			
TxD Schnittstelle Sendeleitung			
RDY Bereit			
GND Masse			
CL Takt			
E/A Eingang/Ausgang programmierbar			
● IO -Link			
PoE Power over Ethernet			
IN Sicherheitseingang			
OSSD Sicherheitsausgang			
Signal Signalausgang			
BI_D+/- Ethernet Gigabit bidirekt. Datenleitung (A-D)			
ENGREAZZ Encoder 0-Impuls 0/0 (TTL)			

PT	Platin-Messwiderstand		
nc	nicht angeschlossen		
U	Testeingang		
Ū	Testeingang invertiert		
W	Triggereingang		
W -	Bezugsmasse/Triggereingang		
0	Analogausgang		
0-	Bezugsmasse/Analogausgang		
BZ	Blockabzug		
Awv	Ausgang Magnetventil/Motor		
а	Ausgang Ventilsteuerung +		
b	Ausgang Ventilsteuerung 0 V		
SY	Synchronisation		
SY-	Bezugsmasse/Synchronisation		
E+	Empfänger-Leitung		
S+	Sende-Leitung		
±	Erdung		
SnR	Schaltabstandsreduzierung		
	Ethernet Empfangsleitung		
Tx+/-	Ethernet Sendeleitung		
Bus	Schnittstellen-Bus A(+)/B(-)		
La	Sendelicht abschaltbar		
Mag	Magnetansteuerung		
RES	Bestätigungseingang		
EDM	Schützkontrolle		

ENARS422	Encoder A/A (TTL)		
ENBR\$422	Encoder B/B (TTL)		
ENA	Encoder A		
ENB	Encoder B		
Amin	Digitalausgang MIN		
Амах	Digitalausgang MAX		
Аок	Digitalausgang OK		
SY In	Synchronisation In		
SY OUT	Synchronisation OUT		
OLT	Lichtstärkeausgang		
М	Wartung		
rsv	reserviert		
Adernfa	arben nach IEC 60757		
Adernfa BK	arben nach IEC 60757 schwarz		
BK	schwarz		
BK BN	schwarz braun rot orange		
BK BN RD	schwarz braun rot		
BK BN RD OG	schwarz braun rot orange gelb grün		
BK BN RD OG YE	schwarz braun rot orange gelb		
BK BN RD OG YE GN	schwarz braun rot orange gelb grün		
BK BN RD OG YE GN BU	schwarz braun rot orange gelb grün blau		
BK BN RD OG YE GN BU VT	schwarz braun rot orange gelb grün blau violett		
BK BN RD OG YE GN BU VT GY	schwarz braun rot orange gelb grün blau violett grau		

GEFAHR!



Gefahr von Personen- oder Sachschäden durch elektrischen Strom.

Durch spannungsführende Teile sind Schäden an Personal und Ausrüstung möglich.


 Anschluss des elektrischen Gerätes darf nur durch entsprechendes Fachpersonal vorgenommen werden.

5.3 Diagnose


Ursachen für das Ansprechen der Verschmutzungsmeldung (LED blinkt):

Anzeige-LED	Diagnose/Ursache	Behebung	
	Verschmutzung	Optikabdeckung mit einem Tuch vorsichtig reinigen	
	en Alterung der Sendediode Sensor austauschen		
ca. 2,5 Hz	Unsicherer Arbeitsbereich	Schaltabstand des Sensors erhöhen Abstand Sensor – Reflektor verringern	
D 1 (1 D) 1	Kurzschluss	Elektrische Verdrahtung prüfen und Kurzschluss beseitigen	
Dauerhaftes Blinken ca. 5 Hz Übertemperatur Sensor von der Versorgungsspannur und abkühlen lassen		Sensor von der Versorgungsspannung trennen und abkühlen lassen	
	Hardware Fehler	Sensor austauschen	


Ablaufdiagramme Verschmutzungsmeldung

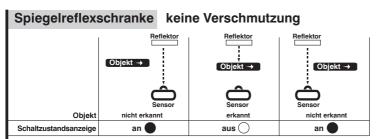

beginnende Verschmutzung

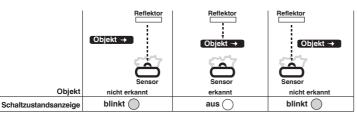

fortgeschrittene Verschmutzung

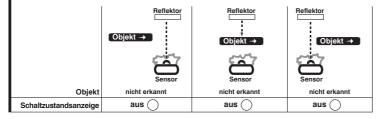

Verhalten im Fehlerfall:

HINWEIS!

- · Maschine außer Betrieb setzen.
- Fehlerursache anhand der Diagnoseinformationen analysieren und beheben.



- Ist der Fehler nicht zu beheben, kontaktieren Sie den wenglor-Support
- · Kein Betrieb bei unklarem Fehlerverhalten.
- Die Maschine ist außer Betrieb zu setzen, wenn der Fehler nicht eindeutig zuzuordnen ist oder sicher behoben werden kann.

GEFAHR!



Gefahr von Personen- oder Sachschäden bei Nichtbeachtung!

Sicherheitsfunktion des Systems wird aufgehoben. Schäden an Personal und Ausrüstung.

· Verhalten im Fehlerfall wie angegeben.

6. Einstellungen

6.1 Ausrichten

- Die Teach-in-Taste kurz (< 1 Sekunden) drücken
- · Die Anzeige wechselt in den Ausrichtmodus.
- Den Sensor auf den Reflektor ausrichten. Es darf sich kein Objekt im Lichtweg befinden

Kein oder zu wenig Signal vom Reflektor	Ausreichend Signal vom Reflektor	Viel Signal vom Reflektor
Unterste LED blinkt	Eine oder mehrere LED(s) dauerhaft an	Viele LED's dauerhaft an
A1 —	A1—	A1 —
Sensor nicht betriebsbereit	Sensor betriebsbereit	Sensor betriebsbereit
Sensor und Reflektor so ausrichten bis mindestens eine LED dauerhaft leuchtet	Sensor und Reflektor so ausrich- ten bis die max. möglich Anzahl an LED's leuchtet	_
Abstand Sensor/Reflektor verringern		
Anderen Reflektor verwenden		

HINWEIS!




- Je mehr LED's an sind desto stärker ist das vom Reflektor empfange Signal
- Für eine optimale Funktion müssen nicht alle LED's leuchten. Dies ist aufgrund der Reichweite und Reflexionsgrad des Reflektors nicht immer möglich. Es soll mit der Anzeige das Maximum in der entsprechenden Anordnung ermittelt werden
- Die Teach-in-Taste erneut kurz (< 1 Sekunden) drücken
- · Die Anzeige wechselt in den Run-Modus

6.2 Teach-in

- Die Teach-in-Taste gedrückt halten, bis die LED Schaltzustandsanzeige zu blinken beginnt
- · Die Teach-in-Taste nach 2 Sekunden loslassen
- Teach-in wird durchgeführt und die LED Schaltzustandsanzeige leuchtet zur Bestätigung. Es leuchten 3 LED's überhalb von A1 in der LED Anzeige
- · Das Objekt in die Schranke einbringen und die korrekte Funktion prüfen

Sensor eingelernt	Signalreduktion durch Objekt nicht ausreichend	Signalerhöhung durch Objekt	Signalreduktion durch Objekt mit Funktions- reserve
3 LED's überhalb A1 an	Bis 3 LED's über A1 an	4 LED's über A1 an	LED's unterhalb A1 an
A1 —	A1 —	A1—	A1 —
Kein Objekt	Objekt nicht erkannt	Objekt nicht erkannt	Objekt mit Reserve erkannt
_	Objekt für die Erkennung nicht geeignet	Objekt für die Erkennung nicht geeignet	_

HINWEIS!

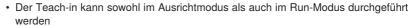



- Nach erfolgreichem Teach-in wechselt der Sensor automatisch in den Run-Modus
- Die Markierung A1 zeigt den eingestellten Schaltpunkt an
- Je mehr LED's bei einem Objekt unterhalb A1 an sind, desto h\u00f6her ist die Funktionsreserve

16 Einstellungen

7. Funktionsübersicht

Über IO-Link oder NFC können weitere Einstellungen am Sensor vorgenommen werden.

7.1 Teach Modus

7.1.1 Minimales Teach-in (Voreinstellung)


Bei diesem Teach-in-Modus wird der Schaltpunkt so gesetzt, dass er unter Berücksichtigung der Signal-Qualität knapp unter der aktuellen Signalstärke liegt. Dadurch ist die Erkennung von transparenten Objekten wie Glas, PET oder Folien sehr gut möglich.

7.1.2 Normales Teach-in

Bei diesem Teach-in-Modus wird der Schaltpunkt so gesetzt, dass er bei der Hälfte der aktuellen Signalstärke liegt. Dadurch verfügt dieser Modus über mehr Schaltreserve bei der Erkennung von opaken Objekten.

7.2 Dynamische Nachregelung

Nachregelung der Schaltschwelle des Sensors in regelmäßigen Abständen. Das Zeitintervall für die Nachregelung ist über die Schnittstelle einstellbar. Im Auslieferungszustand ist die Funktion deaktiviert.

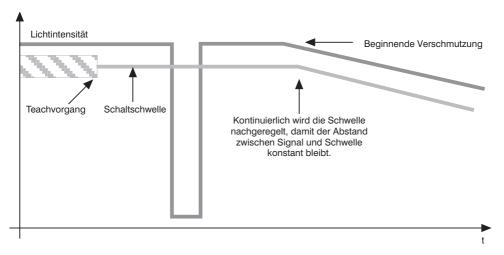

7.3 Pin Funktion E/A2

Der Funktion von E/A2 kann entweder als Ausgang oder Eingang konfiguriert werden.

7.3.1 Eingang Externes Teach-in

Den Ausgang A1 über den Teach-Eingang einlernen.

1. Funktion Pin E/A2 als externen Teach-Eingang einstellen.

Bei Einstellung Ub aktiv (Voreinstellung):

- 2. Pin E/A2 auf 18...30 V klemmen für mindestens 1 Sekunde (und maximal 4 Sekunden).
- 3. Sobald die Spannung am Eingang abfällt, wird A1 eingelernt.

Bei Einstellung Ub inaktiv:

- 2. Pin E/A2 öffnen oder auf 0 V klemmen für mindestens 1 Sekunde (und maximal 4 Sekunden).
- 3. Sobald die Spannung am Eingang anliegt, wird A1 eingelernt.

Verriegelung

Wird der Teach-in-Eingang dauerhaft aktiviert, ist die Teach-in-Taste verriegelt und gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt.

1. Die Pin Funktion von E/A2 auf externen Teach-Eingang einstellen.

Bei Einstellung Ub aktiv (Voreinstellung):

- 2. Den Pin E/A2 permanent auf 18...30 V DC legen.
- 3. Der Sensor ist vor Verstellen durch die Teach-in-Taste geschützt.

Bei Einstellung Ub inaktiv:

- 2. Den Pin E/A2 permanent öffnen oder auf 0 V legen.
- 3. Der Sensor ist vor Verstellen durch die Teach-in-Taste geschützt.

7.3.2 Fehlerausgang

Der Fehlerausgang schaltet in folgenden Fällen:

- Verschmutzung
- · Alterung der Sendediode
- · Unsicherer Arbeitsbereich
- Kurzschluss
- Übertemperatur
- Hardware Fehler

18 Funktionsübersicht

7.4 Weitere Funktionen und Einstellungen:

- PNP/NPN/Gegentakt
- Öffner/Schließer
- · Schalthysterese
- Anzugszeit-/Abfallzeitverzögerung
- Betriebsmodus
- · Sendelicht abschalten
- Testmodus
- · Data Storage (IO-Link)

8. IO-Link

Prozess- und Parameterdaten sowie die IODD finden Sie unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produktes.

9. NFC

Über die NFC Schnittstelle können die Geräte mittels Android Smartphone und der wenglor App "Sensor Configurator" eingestellt und parametriert werden. Prozessdaten können über NFC nicht ausgelesen werden und stehen über IO-Link zur Verfügung.

Die wenglor App steht im Google Play Store kostenlos zum Download bereit. Laden Sie App herunter und befolgen sie die Installationshinweise.

Code Scannen und direkt zur wenglor App gelangen.





Die Einstellungen werden in der App getroffen und dann an den Sensor übertragen.

Halten sie dazu bei aktiviertem "Lesen" oder "Schreiben" Modus die Antenne des Smartphones knapp über die aktive NFC Fläche des Sensors.

HINWEIS!



- Bei jedem Smartphone befindet sich die NFC Antenne an einer anderen Stelle
- Wo genau die Antenne sich befindet ist aus der Bedienungsanleitung des Smartphones zu entnehmen

Sollte die Verbindung nicht sofort aufgebaut werden und Daten übertragen werden, bewegen Sie das Smartphone über die aktive Fläche, bis eine Verbindung aufgebaut wird.

Zur Datenübertragung muss der Sensor nicht zwangsläufig mit Versorgungsspannung verbunden sein. Das heißt dies funktioniert auch im stromlosen Zustand.

10. Wartungshinweise

HINWEIS!





- Eine regelmäßige Reinigung sowie eine Überprüfung der Steckerverbindungen werden empfohlen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Sensors keine Lösungsmittel oder Reiniger, die das Produkt beschädigen könnten.
- Das Produkt muss bei der Inbetriebnahme vor Verunreinigung geschützt werden.

20 Wartungshinweise

11. Umweltgerechte Entsorgung

Die wenglor sensoric GmbH nimmt unbrauchbare oder irreparable Produkte nicht zurück. Bei der Entsorgung der Produkte gelten die jeweils gültigen länderspezifischen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

12. Anhang

12.1 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung	
Tu	Umgebungstemperatur	
Ub	Versorgungsspannung	
IODD	IO Device Description / Gerätebeschreibungsdatei	
MTTFd	Mean Time to Dangerous Failure / Mittlere Zeit bis zu einem gefahrbringenden Ausfall	

12.2 Änderungsverzeichnis Betriebsanleitung

Version	Datum	Beschreibung/Änderungen
1.0.0	08.08.19	Erstversion der Betriebsanleitung

12.3 EU-Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produktes.